質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
12	入札書とともに提出を要する工事費内訳書は、明細等は不要で金抜設計書1頁の 大項目のみの内訳書と理解して宜しいでしょうか。	各工事の種目別の内訳を想定しておりますが、参考様式をメールにてご連絡している共有フォルダ内に格納いたしますのでご確認ください。	R8.10.27
13	【T-G-02、M-T-02、切抜数量書P6】仮設計画図にて体育館と文教施設の間に仮囲いがありますが、不要と考えて宜しいでしょうか。又、不要の場合は仮囲いの数量を御指示下さい。	体育館と文教施設の間にある点線は、図中にもありますが、工区線ですので、仮囲いではありません。 仮囲いは、簡易PA、幹線道路、住宅商業施設と、本工事（文教施設、渡り廊下、体育館）を隔てる部分です。	R8.10.27
14	【切抜数量P6】交通誘導員18ヶ月、407人工とありますが、ゲートが2か所ありますので814人と考えて宜しいでしょうか。	ゲート2ヶ所で、407人工とお考え下さい。	R8.10.27
15	M-S-21】杭伏図の杭仕様で下記杭符号の杭種･杭長と杭全長が異なっています。 下杭長を下記の様に変更して宜しいでしょうか。 □P1C：杭全長17.0→上杭5.0+下杭9.0→12.0 □P1D：杭全長18.0→上杭6.0+下杭9.0→12.0 □P1E：杭全長19.0→上杭7.0+下杭9.0→12.0	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
16	【M-S-01、M-S-23】1階床伏図で土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(FC=21N S-15)以外の 土間ｽﾗﾌﾞのｺﾝｸﾘｰﾄ強度はFc=24N S-15で見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
17	床のひび割れ防止対策として、土間ｽﾗﾌﾞ・ﾋﾟｯﾄ上版ｽﾗﾌﾞ・上部ｽﾗﾌﾞに 混和材（膨張材）を必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
18	M-S-01】構造設計特記仕様その1で、QLﾃﾞｯｷ部の単位水量が175kg/m3以下と記載ありますが、ｽｰﾊﾟｰEﾃﾞｯｷ及 びSFﾃﾞｯｷ部に適用すると考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
19	【M-S-01、T-S-01】土間ｺﾝｸﾘｰﾄの配合は、ひび割れ低減対策により 単位水量180kg/m3以下・水ｾﾒﾝﾄ比60%以下と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日



上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
20	【M-S-01】防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ及び嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄの強度が不明です。 FC=18N S-15と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
21	【M-S-41、M-A-34】確認ですが、1階外部床の土間ｺﾝｸﾘｰﾄ下は、 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ配筋図より、捨ｺﾝ及び断熱材は不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
22	【M-S-41･52･56】土間ｺﾝｸﾘｰﾄ配筋図に、建物外周は土間ｺﾝｸﾘｰﾄが下がらないように「-D10@450の差筋を行うと記載ありますが、土間ｺﾝｸﾘｰﾄは本体と絶縁し、 絶縁材ｴﾗｽﾀｲﾄt=20を必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
23	【M-S-41】基礎小梁ﾘｽﾄ及び小梁ﾘｽﾄでFB70･FB80B･FB180･B70A･B80Aの 主筋本数が断面と指示で相違しています。全て指示を正と考えて宜しいでしょうか。	上端筋、下端筋の欄の書き込み本数が正です。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
24	【M-S-41】小梁ﾘｽﾄでB95の梁成が下記の様に相違しています。 図示を正と考えて宜しいでしょうか。 □図示：H=950(図寸) □指示：H=900	D=950が正です。	R8.10.27
25	【M-S-55】屋外階段(1)部 基礎梁ﾘｽﾄでFG62の腹筋が下記の様に相違しています。 断面を正と考えて宜しいでしょうか。 □断面：2*7-D19 □指示：2*3-D10	2*7-D19が正です。	R8.10.27
26	【M-A-28、M-S-22】X6～X9.～Y2通り間のﾋﾟｯﾄ範囲が下記の様に相違しています。 基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 □ﾋﾟｯﾄ階平面図：ﾋﾟｯﾄあり □基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図：ﾋﾟｯﾄ無し  	ピットは不要です	R8.10.27
27	【M-A-28、M-S-22、切抜書P56】人通孔のヶ所数が下記の様に相違しています。 基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 □基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図：27ヶ所 □ﾋﾟｯﾄ階平面図　：25ヶ所 □切抜書P56　　：23ヶ所	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
28	【M-A-28、M-S-22】床下換気口及び連通管のヶ所数が下記の様に相違しています。 基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 □基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図：32ヶ所 □ﾋﾟｯﾄ階平面図　：28ヶ所	お見込みの通りです。	R8.10.27
29	【M-A-28、M-S-22、切抜書P56】釜場のヶ所数が下記の様に相違しています。 ﾋﾟｯﾄ階平面図を正と考えて宜しいでしょうか。 □ﾋﾟｯﾄ階平面図　：11ヶ所 □基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図　：13ヶ所 □切抜書P56　　：11ヶ所	お見込みの通りです。	R8.10.27
30	【M-S-12、M-S-43】ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞDS1(EZ75)内の鉄筋･溶接金網の適用が下記の様に 記載ありますが、φ6-150*150を採用と考えて宜しいでしょうか。 □ｽｰﾊﾟｰEﾃﾞｯｷ合成ｽﾗﾌﾞ設計･施工標準図：φ6-150*150、φ6-100*100、D10@200 □合成ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ：φ6-150*150 または D10@200	お見込みの通りです。	R8.10.27
31	【M-S-13、M-S-43】ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞDS11(EZ75-S)内の鉄筋･溶接金網の適用が下記の 様に記載ありますが、φ6-100*100を採用と考えて宜しいでしょうか。 □ｽｰﾊﾟｰEﾃﾞｯｷ合成ｽﾗﾌﾞ設計･施工標準図：φ6-150*150、φ6-100*100、D10@200 □合成ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ：φ6-100*100 または D10@200	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
32	【M-S-43】鉄骨部材ﾘｽﾄに大梁上補強要領図の記載がありますが、 適用範囲はDS1､DS11内の大梁のみと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
33	【M-S-12～16、M-S-42･51･56、T-S-42】ｽｰﾊﾟｰEﾃﾞｯｷとSFﾃﾞｯｷの柱廻りに、 ひび割れ防止補強筋2-D13　L=1500を必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
34	【M-S-25、M-A-32、M-A-40】断面詳細図(2)及び階段詳細図(1)等で3階床ﾚﾍﾞﾙ形状が構造図(FL下がり+打増)と相違しています。 構造図を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
35	【M-A-44、M-S-49】ｽﾛｰﾌﾟ部でヌ及びリ通りの中心点からの角度が下記の様に 相違しています。構造図を正と考えて宜しいでしょうか。 □意匠図：ヌ=4.05°　リ=15.0° □構造図：ヌ=3.84°　リ=13.2°	構造図を正としてください。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
36	【M-A-96、M-S-41】1階外周RC立上壁の壁厚が下記の様に相違しています。 部分詳細図(1)(参考図)106を正と考えて宜しいでしょうか。 □部分詳細図(1)(参考図)106：W=220 □W15立上壁配筋図：W=150	W15に増し打ちを両側に35+35としてください。	R8.10.27
37	【M-A-96、M-S-31･32】上記質疑が正の場合、RC立上壁W=220の配筋要領が不明です。屋外階段(2)(3)の壁ﾘｽﾄW20に準じて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
38	【M-A-117】ﾌﾞｯｸﾎﾟｽﾄ部分にRC立上壁t=250の記載がありますが、外壁がALCの為､RC立上壁は不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
39	【M-A-10･15、切抜書P16】土間ｽﾗﾌﾞ下の断熱材敷込の種別が不明です。 切抜書より3種bAと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
40	【M-A-10･15、切抜書P77】ﾋﾟｯﾄ上版ｽﾗﾌﾞ下の断熱材打込の種別が不明です。 2種bと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
41	【M-A-22、M-A-28、M-A-31～36】止水板の仕様が下記の様に相違しています。 外部仕上表･内部仕上表(1)を正とし、ｻｲｽﾞは6*150と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表･内部仕上表(1)：早川ｺﾞﾑ ｻﾝﾀｯｸｺﾞﾑ止水板 □ﾋﾟｯﾄ階平面図：水膨張性止水材(定形) □断面詳細図(1)～(6)：水膨張性止水材(定形)	お見込みの通りです。	R8.10.27
42	【M-A-96、M-S-46】設備機器鉄骨架台のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ及びBPL下無収縮ﾓﾙﾀﾙが下記の様に相違しています。雑詳細図(2)を正と考えて宜しいでしょうか。 □部分詳細図(1)(参考図)105：無収縮ﾓﾙﾀﾙt=30 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ4-M16 □雑詳細図(2)：無収縮ﾓﾙﾀﾙt=50 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ2-M16	お見込みの通りです。	R8.10.27
43	【M-A-15、M-A-23】梁複合耐火被覆の認定番号が下記の様に相違しています。 建築工事補足仕様書(1)を正と考えて宜しいでしょうか。 □建築工事補足仕様書(1)：FP060BM-9406 □外部仕上表･内部仕上表(2)：FP060BM-9356	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

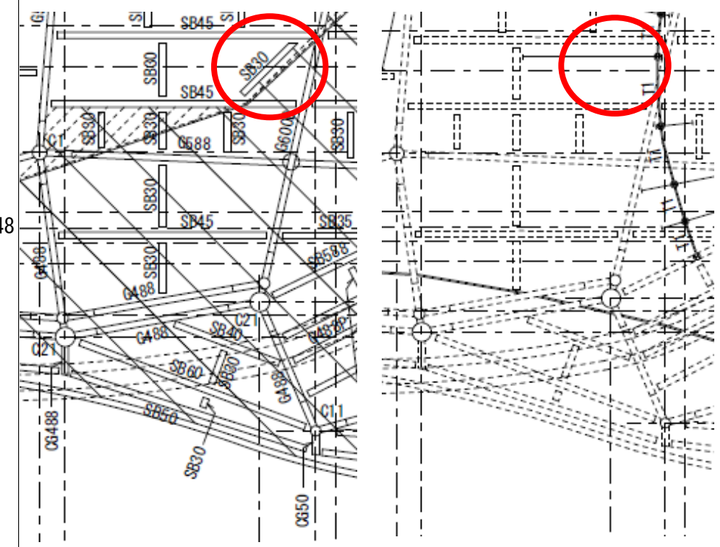
上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
44	【M-S-24～26】各階床梁伏図に梁貫通孔ﾘｽﾄの記載がありますが耐火被覆を施す鉄骨梁貫通部に薄型膨張性耐火被覆材(ｽﾘｰﾌﾞたすけ)を見込んで宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
45	【M-S-07、M-S-45、M-A-45～46】雑詳細図(1) ｶﾞｽ給湯器設置置場目隠しﾊﾟﾈﾙ下地鉄骨詳細図の受材(SB20:H-200×100×5.5×8)の接合部はG.PL-6 2-M16と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
46	【M-S-09、M-S-42】C2柱のﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸが下記の様に相違しています。 柱･大梁ﾘｽﾄを正と考えて宜しいでしょうか。 □ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ工法設計施工標準図2/2：508-22V3T □柱･大梁ﾘｽﾄ 柱ﾘｽﾄ C2：508-32V3T	お見込みの通りです。	R8.10.27
47	【M-S-24～26、M-S-42～44】CG500A及びCG500Bの継手(部材ﾘｽﾄは溶接のみ)が不明です。G500Tに倣うと考えて宜しいでしょうか。	CG500AはG500A、CG500BはG500Tを参照ください。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

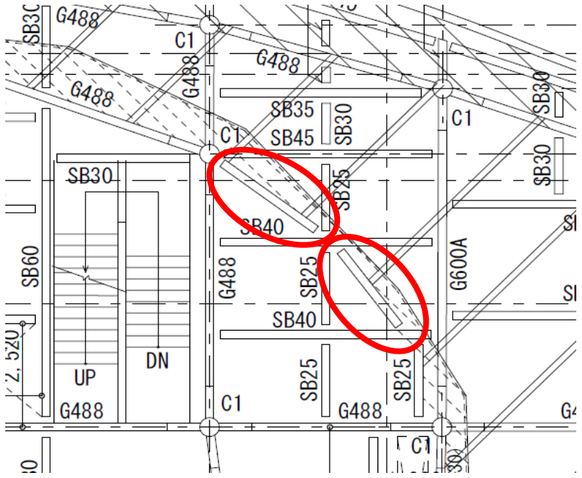
上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
48	【M-S-24、M-S-59】X9通り-3000 Y2-2300付近のSB30が下記赤丸部のように相違しています。2階床梁伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 正の場合、吊間柱受け梁はG600B～SB30までと考えて宜しいでしょうか。 □2階床梁伏図　　□吊本棚受け･外壁受け2階梁伏図 	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
49	【M-S-25】3階床梁伏図 Y4通り-6200～Y4通り-1945付近、X6通り-4150～X6通り付近に符号のない梁の記載がありますが、SB25と考えて宜しいでしょうか。 	SB30としてください。	R8.10.27
50	【M-S-26、M-S-42】R階床梁伏図 X4通り Y1+5210～Y3通り間 にG70Aの記載がありますが柱･大梁ﾘｽﾄに見当たりません。G70APに倣うと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
51	【M-S-31～32、M-S-43】下記部分にCG600の記載がありますが、鉄骨部材ﾘｽﾄに見当たりません。CG600Gに倣うと考えて宜しいでしょうか。 □屋外階段(2) 床梁伏図 X3通り･X4通り □屋外階段(3) 床梁伏図 X7通り-2200･X8通り･X9通り-1750	CG600Gに倣って下さい	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
52	【M-S-31～32、M-S-43】下記部分にCG600Tの記載がありますが、鉄骨部材ﾘｽﾄに見当たりません。CG600Gに倣うと考えて宜しいでしょうか。 □屋外階段(2) 床梁伏図 X3通り-1500～X3通間(2台) □屋外階段(3) 床梁伏図 X9通り-1500～X9通間(2台)	CG600TはHY-600x300x12x25（SN490B)としてください。	R8.10.27
53	【M-S-42】柱･大梁ﾘｽﾄ 柱梁仕口ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ要領図にﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ厚さtが40を超える場合、材質はTMCPとする。とありますがTMCP325Cと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
54	【M-S-24～26、M-S-42～43】下記の鉄骨部材がﾘｽﾄに記載されていますが伏図･軸組図等に見当たりません。設置個所を御指示下さい。 □G800 □G488Pa □G70AP □SB800 □P200 □HB175	G800、G488Pa、G70AP、SB800、P200、HB175は使用していません。	R8.10.27
55	【M-S-49～51】ｽﾛｰﾌﾟ部 軸組図 ｲ通り及びﾛ通り軸組図 ﾇ～ﾘ通り間にCG350の記載(伏図は符号無し)がありますが、大梁ﾘｽﾄに見当たりません。 継手及びｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ要領も含めG350･G350Aに倣うと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

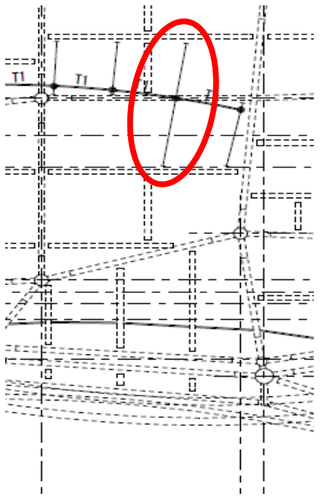
上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
56	【M-S-54】屋外階段(1)部 2階床梁伏図 ｲ1及びｲ2 ﾆ～ﾎ通り間にSB294ﾋﾟﾝ接合の図示がありますが、ｲ1及びｲ2通り軸組図 ﾎ通り側に継手の図示があります。 不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通り、不要です。	R8.10.27
57	【M-S-54～55】屋外階段(1)部 2階床梁伏図 ｲ1～2 ﾛ～ﾊ通り間にG61の記載がありますが、屋外階段(1)部大梁ﾘｽﾄ 位置はﾆ端及びﾎ端になっています。 ﾛ端及びﾊ端と読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
58	【M-S-56、M-S-31～32】屋外階段(2)及び(3)のｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄは屋外階段(1)に倣うと考えて宜しいでしょうか。	【M-S-42】のｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ要領図に倣うようにお願いします。	R8.10.27
59	【M-S-59】吊本棚受け･外壁受け2階梁伏図 鉄骨部材ﾘｽﾄ T1のﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ(塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ)はPL-6と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

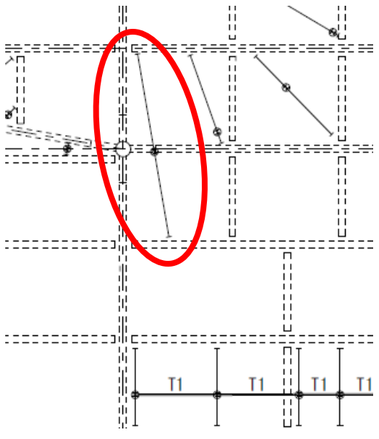
上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
60	【M-S-59】吊本棚受け･外壁受け2階梁伏図 X7通り+4600付近、Y2通り-1200～+2500に吊間柱受け梁の図示がありますが、Y2通り+1600付近にG588がある為、 吊間柱受け梁は不要と考えて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。	R8.10.27
61	【M-S-59、M-A-67、M-A-105】家具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(1)X8～X9 Y1～Y2会議室(1)(2)(3)にK-22e･22g･22i 垂れ壁付き本棚の図示がありますが、垂れ壁ｷｰﾌﾟﾗﾝ詳細図及び吊本棚受け･外壁受け2階梁伏図には記載されていません。不要と考えて宜しいでしょうか。また必要な場合は受け梁･吊間柱の配置を御指示下さい。	垂れ壁部分は、壁の開口部の上部の壁に、家具が取り付きます。	R8.10.27
62	【M-S-59、M-A-67、M-A-105、M-A-108】吊本棚受け･外壁受け2階梁伏図 Y1-3000～-1200間付近 X5-600付近に吊間柱の図示がありますが、家具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(1) 会議室2では壁付本棚(K-2bA)の記載があります。壁付本棚(K-2BA)及び垂れ壁ｷｰﾌﾟﾗﾝB'位置を正とし、吊間柱受け梁及び吊間柱は不要と考えて宜しいでしょうか。	壁付本棚(K-2BA)及び垂れ壁ｷｰﾌﾟﾗﾝB'位置を正とし、吊間柱受け梁及び吊間柱を設けてください。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
63	【M-S-59～60】吊本棚受け･外壁受け2階及び3階梁伏図 鉄骨梁下端に吊間柱を取付ける場合、接続部はG.PL-9 1×2-M20(P2=60)と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
64	【M-S-60、M- A-67、M-A-106、M- A-109】吊本棚受け･外壁受け3階梁伏図 Y2付近 X3～X3+1000間に吊間柱の図示がありますが、家具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(2)事務室3壁側に壁付本棚の記載があります。壁付本棚(K-46c C)及び垂れ壁ｷｰﾌﾟﾗﾝD位置を正とし、吊間柱受け梁及び吊間柱は授乳室部のみと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
65	【M-S-60】吊本棚受け･外壁受け3階梁伏図 X4通り+1000付近 Y3通り-3000～+3000に吊間柱受け梁の図示がありますが、Y2通りにG488がある為、吊間柱受け梁は不要と考えて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
66	【M-A-0A】 図面ﾘｽﾄにｻｲﾝ図がありません。館名ｻｲﾝ、室名ｻｲﾝ他は全て別途工事と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
67	【M-A-22】 外部・内部仕上表の特記事項No.3に「特記なき限りｺﾝｸﾘｰﾄ打放し壁面は補修（薄塗ﾓﾙﾀﾙ）を行う」と記載がありますが、打放し面補修 B種と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
68	【M-A-22】 内部仕上・下地材料表の下欄に「※ひび割れ対策としてｺﾝｸﾘｰﾄ打設補助材ｼｰｹﾞｰﾄ E-CONを利用すること。」と記載がありますが適用範囲を御指示ください。	屋内の表面強化剤塗布を施工する場所です。	R8.10.27
69	【M-A-73・78】 建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(3)で屋根(2)X7-8間に建具符号の無い片開戸が2ヶ所あります。OSD003を見込んで宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
70	【M-A-72・81】 建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(2)でMWC2にtb1010の記載がありますが、建具表に符号がありません。WWC2に倣い、tb1010→SD212と読替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
71	【M-A-52・72・83】 TB6の形状が下記の様に相違しています。建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(2)・ﾄｲﾚ詳細図(2)を正と考えて宜しいでしょうか。又、建具表を再度御提示下さい。 □建具表(10)…W1885+1500 個室2部屋 □建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(2)・ﾄｲﾚ詳細図(2)…個室3部屋	お見込みの通りです。	R8.10.27
72	【M-A-52・72・83】 TB7の形状が下記の様に相違しています。建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(2)・ﾄｲﾚ詳細図(2)を正と考えて宜しいでしょうか。又、建具表を再度御提示下さい。 □建具表(10)…W1886+1500 個室2部屋 □建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(2)・ﾄｲﾚ詳細図(2)…個室1部屋	お見込みの通りです。	R8.10.27
73	【M-A-52・72・83】 2階WWC2(TB-6)、MWC2(TB-7)の天井高さが下記の様に相違しています。建具表(10)、2階天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 □ﾄｲﾚ詳細図(2)…CH=2700 □建具表(10)…CH=2500 □2階天井伏図…CH=2500	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
74	【M-A-51・83】 1階MWC1(TB-1)、WWC1(TB-4)の間仕切板の高さが下記の様に相違しています。 建具表(10)を正と考えて宜しいでしょうか。 □ﾄｲﾚ詳細図(2)…H=2000(2ヶ所)、H=2700(1ヶ所) □建具表(10)…H=2700(3ヶ所)	お見込みの通りです。	R8.10.27
75	【M-A-71・83】 建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(1)で1階MWC1のSKの扉がSD105とTB2(扉)で重複しています。TB2で見込むと考えて宜しいでしょうか。上記より、SD105は2ヶ所から1ヶ所へ読み替えて計上と考えて宜しいでしょうか。	TB2は表示だけで、SD105を正とします。 SD105は2ヶ所としてください。	R8.10.27
76	【M-A-71・80・M-法-1】 建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(1)で会議室3にSD112の記載がありますが、1階法規ﾁｪｯｸ図で特定防火設備の為、SD112→SD113に読替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
77	【M-A-51・71】 建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(1)でMWC1・WWC1にSD103・104の記載がありますが、ﾄｲﾚ詳細図(1)では入口が開口枠の記載です。 SD103・104は必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
78	【M-A-52・72】 建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(2)でWWC2にSD207の記載がありますが、ﾄｲﾚ詳細図(2)では入口が開口枠の記載です。SD207は必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
79	【M-A-74】 建具表(1)でOAW102等に衝突防止ﾏｰｸの記載がありますが、自動ﾄﾞｱ部に@300程度で見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
80	【M-A-74～77、M-A-89･90】 OAW額縁の仕様が下記の様に相違しています。建具詳細図(3)･(4)を正と考えて宜しいでしょうか。 □建具表(1)～(4)：ｱﾙﾐ 230×25 □建具詳細図(3)･(4)：ｽﾁｰﾙ 120×25	お見込みの通りです。	R8.10.27
81	【M-A-78】 建具表(5)で、IAW104の姿図と寸法線の位置が相違しています。正しい寸法を御指示下さい。	W13897　H4440としてください。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
82	【M-A-79】 建具表(6)でOAW306ｶﾞﾗｽが型板ｶﾞﾗｽt=5の記載がありますが、厚みが規格外の為、t=4と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
83	【M-A-81】 建具表(8)でSD201のｶﾞﾗｽが耐熱ｶﾞﾗｽt=4と記載がありますが、一般建具の為、型板ｶﾞﾗｽt=4と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
84	【M-A-82】 建具表(9)でｼｬｯﾀｰ仕上に焼付塗装の記載がありますが、ｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽも同仕上と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
85	【M-A-86】 建具表(13)でBT301のﾒｰｶｰ記載がありません。その他の垂壁同様、文化ｼﾔｯﾀｰ:ｾﾚｳｫｰﾙと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
86	【M-A-76・89】 OAW204の硝子仕様が下記の様に相違しています。建具表(3)を正と考えて宜しいでしょうか。 □建具表(3):(ｶﾞﾗｽ) 一般部･排煙窓部 FL6+A12+FL6ｺｰﾅｰ部 強化ｶﾞﾗｽt=15 出入口部 強化ｶﾞﾗｽt=8 □建具詳細図(3)(参考図):(ｶﾞﾗｽ) 一般部 Low-E+A6+FL6ｺｰﾅｰ部 FLt=15 出入口部 強化ｶﾞﾗｽt=12	お見込みの通りです。	R8.10.27
87	【M-A-90】 建具詳細図(4)(参考図)の該当建具が不明です。適用なしと考えて宜しいでしょうか。計上必要な場合は、御指示ください。	お見込みの通りです。	R8.10.27
88	【M-A-80】 建具表(7)でSD108･113の硝子が耐熱ｶﾞﾗｽt=8と記載がありますが、特定防火設備EA-0202-1:認定番号より網入板ｶﾞﾗｽとなります。改めて認定番号又は硝子仕様を御指示ください。	特定防火設備EA-0369　：　認定番号（三和シャッター）	R8.10.27
89	【M-A-80・88】 SD117のGW充填の面密度が下記の様に相違しています。建具表(7)を正と考えて宜しいでしょうか。 □建具表(7):64kg/m3 □建具詳細図(2)(参考図)TD-06:32kg/m3	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
90	【M-A-86・95】 可動防煙垂れ壁のH寸法(高さ)が相違しています。文化ｼｬｯﾀｰ:ｾﾚｳｫｰﾙｶﾀﾛｸﾞよりH=500･800が製作可能範囲となります。全ての可動防煙垂れ壁はH=800に読み替えて見込むと考えて宜しいでしょうか。 □建具表(13):BT101～109:H=1200､BT301:H=800 □建具詳細図(9)(参考図):BT101～103:H=500	メーカー確認しております。（レール固定でH1200までOK）	R8.10.27
91	【M-A-22・23】 下記材料等の参考ﾒｰｶｰ品番を御指示下さい。 □床:直貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt15(ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑt1.5付) □床:ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ □床:OA用ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(木目調) □床:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ □床:ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(OAﾌﾛｱ用) □床:塗床 □OAﾌﾛｱ下床:防塵塗装(ｱｸﾘﾙ樹脂系) □壁:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ □天井:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ □1階子供ﾄｲﾚ:手洗いｶｳﾝﾀｰ □1階給湯室2:ﾐﾆｷｯﾁﾝ	以下のとおりお願いします。 □床:直貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt15　朝日ウッドテックライブナチュラルMSX,MSX-L ネダレス 145同等 □床:ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ　東リー般スクエア2400同等 □床:OA用ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(木目調)　東リー般ルースレイ50NWEX同等 □床:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　東リー般フロアリュームソイルドNW同等 □床:ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(OAﾌﾛｱ用)　東リー般ルースレイ50NWEX同等 □床:塗床　カラートップDL　ＳＴ工法同等 □OAﾌﾛｱ下床:防塵塗装(ｱｸﾘﾙ樹脂系)　OAクリヤコート同等 □壁:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ　東リー般WEW8327同等 □天井:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ　3K一般FW-236同等 □1階子供ﾄｲﾚ:手洗いｶｳﾝﾀｰ　TOTO 洗面カウンター LS704用 間口900 同等 □1階給湯室2:ﾐﾆｷｯﾁﾝ　リクシル　DMK12LFWE1G200L　同等	R8.10.27
92	【M-A-22】 外部･内部仕上表の特記事項16にEVﾋﾟｯﾄは床･立上共ｳﾚﾀﾝ塗膜防水BとありますがﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2工法と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
93	【M-A-22・97】 内部仕上表(1)で床:F-3 OAﾌﾛｱｰ(H=200)の記載がありますが､部分詳細図(2)205 床F-3:ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱH=100とは別仕様と考えて宜しいでしょうか。OAﾌﾛｱｰ(H=200)の詳細を併せて御指示下さい。	OAﾌﾛｱｰ(H=100)　F3　2Fの受付、事務室3 OAﾌﾛｱｰ(H=200)　上記以外のF3 H-200は　M-A-97図参照	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
94	【M-A-22】 内部仕上表(1)で1階倉庫2天井:EP-Gに下地の記載がありません。C-5:FKt8.0と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
95	【M-A-22・23】 内部仕上表(2)で2階教室A～C(事務所)天井:GB(D-2)と記載がありますが、内部仕上表(1)基材・工法・材料記号より、化粧せっこう吸音ﾎﾞｰﾄﾞ(有孔ﾀｲﾌﾟ)と考えて宜しいでしょうか。又厚みはt=9.5 準不燃と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。	お見込みの通りです。	R8.10.27
96	【M-A-23・69】 内部仕上表(2)で2階閉架書庫天井に直天(SOP)とC-2の記載がありますが、天井伏図よりC-2は不要で直天(SOP)のみと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
97	【M-A-22】 内部仕上表(1)特記事項31に、水廻りに使用するGB (R) 不燃はGB(S)不燃に読み替えると記載がありますが、複合板の場合は上張部分のみGB(S)に読み替えるものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

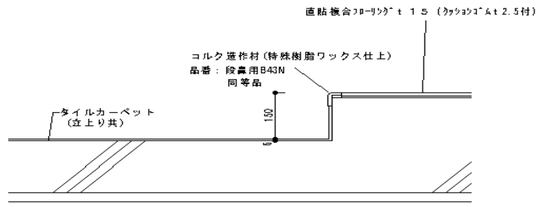
上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
98	【M-A-97】 部分詳細図(2)221:ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り図で立上高の記載がありません。H=100程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
99	【M-A-22】 外部･内部仕上表の特記事項No.32に「消火水槽、配管ﾋﾟｯﾄはﾊﾟﾗﾃｯｸｽ B-1工法とする」の記載がありますが、B-1工法は保護層が必要な為、B-2工法と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
100	【M-A-22】 配管ﾋﾟｯﾄの防水有無が下記の様に相違しています。特記事項No32を正でB-2工法と考えて宜しいでしょうか。 □特記事項No16:配管ﾋﾟｯﾄについては防水なし □特記事項No32:配管ﾋﾟｯﾄはﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-1工法とする	お見込みの通りです。	R8.10.27
101	【M-A-28】 上記質疑で正の場合、ﾋﾟｯﾄ階平面図の断面図にﾋﾟｯﾄ外周部外側):ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ防水の記載がありますが内部計上の為、不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
102	【M-A-28】 ﾋﾟｯﾄ階平面図に外気換気口150φ ｱﾙﾐ焼付塗装(通気ｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽﾒｯｼｭ付)の記載がありますが、参考ﾒｰｶｰ・品番を御指示下さい。	アレスター ＜ARC-1＞　　同等品 メーカー：中部コーポレーション	R8.10.27
103	【M-A-22・45】 1階ﾌﾟﾚｲｽﾍﾟｰｽ床仕上で、直貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞとﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄの段差150部分の収まり詳細を御指示下さい。	右記になります。 	R8.10.27
104	【M-A-45】 1階平面詳細図(1)-事務ｽﾍﾟｰｽ洗面ｶｳﾝﾀｰ隔ては、LGS65+GB-Rt=12.5+EP-G塗を天井高迄見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
105	【M-A-22、金抜設計書P.81】 各階MWC・WWCで鏡(洗面ｶｳﾝﾀｰ部)の仕様が下記の様に相違しています。外部仕上表・内部仕上表(1)を正と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表・内部仕上表(1)-特記事項：TOTO EL80016同等 照明付 □金抜設計書：W350*H950 ｽﾃﾝﾚｽ枠共	W350*H950 ｽﾃﾝﾚｽ枠共としてください。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
106	【金抜設計書P.107】 上記質疑に関連して、切抜書P-107の下記項目も同仕様で見込むと考えて宜しいでしょうか。 □洗面ｶｳﾝﾀｰ上部 化粧鏡：W350*H950 ｽﾃﾝﾚｽ枠共　3ヶ所	お見込みの通りです。	R8.10.27
107	【-】 下記部屋で鏡の詳細･参考ﾒｰｶｰ品番を御指示下さい。 □1階子供ﾄｲﾚ：寸法･詳細不明 □1階WC1･2･4･5：W270*H710 ｽﾃﾝﾚｽ枠共 □3階保健室：W250*H300 □HWC1～4：W600*H900	各寸法で、ｽﾃﾝﾚｽ枠共としてください。	R8.10.27
108	【M-A-99､M-A-71～73】 部分詳細図(4)401に自動ﾄﾞｱｶﾞｰﾄﾞの記載がありますが､下記建具にW=850 各2ヶ所見込と考えて宜しいでしょうか。 □風除室(1)OAW102･IAW101 □風除室(2)OAW114･IAW102 □風除室(3)OAW106･IAW103 □風除室(4)OAW204･IAW201 □風除室(5)SSW301内・外　　合計20ヶ所	お見込みの通りです。	R8.10.27
109	【M-A-51】 ﾄｲﾚ詳細図(1)MWC1B面に鉄骨柱:耐火ｼｰﾄ+塗装の記載がありますが､内部全ての柱型に適用すると考えて宜しいでしょうか｡又､塗装はSOP塗装と考えて宜しいでしょうか｡併せて御指示下さい。	お見込みの通りですが、塗装はＤＰ塗装としてください。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
110	【M-A-23】 上記質疑に関連して、耐火ｼｰﾄは外部仕上表･内部仕上表(2)の認定番号(FP060CN-0584・FP060CN-0598・FP060CN-0009)より、SKﾀｲｶｼｰﾄで見込むと考えて宜しいでしょうか。又、それぞれの施工範囲を併せて御指示下さい。	お見込みの通りですが、施工範囲は、別図参照（前回提出）	R8.10.27
111	【M-A-23・99】 内部仕上表(2)1階MCW1他壁に一部ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁化粧FKと記載がありますが、下地は部分詳細図(4)413～415を倣い、積層合板t=12を見込んで宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
112	【M-A-23】 内部仕上表(2)1階消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室備考にﾎﾟﾝﾌﾟ架台(RC H=150)と記載がありますが仕上は下記の様に考えて宜しいでしょうか。 □架台天端：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 素地 □架台立上：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 素地	お見込みの通りです。	R8.10.27
113	【M-A-23】 内部仕上表(2)1階ｺﾞﾐ庫備考に水栓と記載がありますが、設備工事と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
114	【M-A-23･24､M-A-68･69】 天井下地仕様が下記の様に相違しています。内部仕上表(LGS下地)を正と考えて宜しいでしょうか。天井伏図を正とする場合は､SF(一般用軽量形鋼材下地)の詳細を御指示下さい。 □内部仕上表(1)･(2):C-1･2･5･6 (LGS下地) □1～3階天井伏図-凡例A･C～F･H:SF(一般用軽量形鋼材下地)	kirii 建築用鋼製天井下地材(一般普及材)	R8.10.27
115	【M-A-68･69】 1～3階天井伏図で下記のｵﾚﾝｼﾞ色 着色の凡例が配置図に見当たりません。該当なしと考えて宜しいでしょうか。 グラスウールボードインサルピン留めを示す。下地は、直天にSF＋PB12.5とする	お見込みの通りです。	R8.10.27
116	【M-A-23･32･68】 1階店舗の天井仕上が下記の様に相違しています。断面詳細図(C-2+DR-1)を正と考えて宜しいでしょうか。 □内部仕上表(2):GW(1)､直天(SOP) (CH=2700) □断面詳細図(2):C-2+DR-1 (CH=2700) □1階天井伏図 凡例D:下地 SF+GB(R) t=12.5 仕上 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ32K t50､ｶﾞﾗｽｸﾛｽ(黒)ｲﾝｻﾙﾋﾟﾝ止 (CH=2700)	1階天井伏図 凡例D:下地 SF+GB(R) t=12.5とします。	R8.10.27
117	【M-A-33･69】 2階教室A～Cの外壁面で､折上天井高が下記の様に相違しています。断面詳細図(H=250)を正と考えて宜しいでしょうか。 □断面詳細図(3)教室C:H=250(2950-2700) □2階天井伏図:H=850(3550-2700)	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
118	【M-A-33･25】 内部仕上表(2)2階にEV前ﾎｰﾙ2と記載がありますが、施工範囲が不明です。施工範囲を御指示ください。	EV、事務室の図書館側のR面内です。	R8.10.27
119	【M-A-23･35･69】 3階教室の天井仕上が下記の様に相違しています。内部仕上表(2)・天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 □内部仕上表(2):岩綿化粧吸音板 □断面詳細図(5):C-5(FK8.0)+EP-G □3階天井伏図:A(岩綿化粧吸音板)	お見込みの通りです。	R8.10.27
120	【M-A-23･69】 内部仕上表(2)3階前室2天井高に2700と2950の記載がありますが、折上天井なし2950は誤記と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
121	【M-A-23･32･69】 3階保健室・図書室の天井が下記の様に相違しています。物入を含めて、内部仕上表(2)を正と考えて宜しいでしょうか。 □内部仕上表(2):C-5(FK8.0)+EP-G塗 □断面詳細図(2):C-1+化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（図書室） □断面詳細図(2):C-5(FK8.0)+EP-G塗（保健室） □3階天井伏図:A(岩綿化粧吸音板)	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
122	【M-A-23･49･66･99】 内部仕上表(2)3階保健室備考にﾗｲﾆﾝｸﾞの記載がありますが､3階平面詳細図･展開図(13)に記載がなく設置範囲が不明です。必要な場合は､仕様･W寸法を御指示下さい。	不要です。	R8.10.27
123	【M-A-23･40】 RF階段室の天井が下記の様に相違しています｡仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 □内部仕上表(2)：岩綿吸音板 □階段詳細図(1)：C-2(GB-Rt12.5)+EP-G	お見込みの通りです。	R8.10.27
124	【M-A-11･23､金抜設計書P.89】 内部仕上表(2)階段(1F～3F)備考に点字ﾌﾞﾛｯｸの記載がありますが､特記仕様書(10)20-5･金抜設計書P-89より視覚障害者用床ﾀｲﾙで見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
125	【M-A-33・36】 断面詳細図(3)･(6)で外部側1階足元(RC面)H=300程度に断熱材吹付t=25を見込んで宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
126	【M-A-68・98、金抜設計書P.54】 1階天井伏図で、天井点検口の(各階)設置個所数の記載がありますが、全て金抜設計書600角で見込むと考えて宜しいでしょうか。450角も必要な場合は、それぞれ数量を御指示下さい。	お見込みの通りです。	R8.10.27
127	【M-A-67】 垂れ壁ｷｰﾌﾟﾗﾝ・詳細図で垂れ壁下端の塞ぎ板の記載がありますが、材質及び仕上が不明です。それぞれ御指示下さい。	集成材t=32　家具図参照	R8.10.27
128	【M-A-68・69・97】 各階天井伏図・部分詳細図(2)-207でﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙの記載がありますが施工範囲が不明です。御指示下さい。	不要です。	R8.10.27
129	【M-A-11・97・98】 上記質疑に関連してﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙの仕様が下記の様に相違しています。部分詳細図(2)を正と考えて宜しいでしょうか。 □建築工事特記仕様書(10)：ﾌｯｸ 耐荷重30kg程度 2個/m □部分詳細図(2)：ﾄｰｿｰ Tﾌｯｸ30A同等、耐吊荷重100kg/m 1ヶ所/m □部分詳細図(3)：SBﾌｯｸ @600	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
130	【M-A-68・69・98】 各階天井伏図･部分詳細図(3)でｶｰﾃﾝﾚｰﾙの記載がありますが施工箇所が不明です。御指示下さい。	別途工事です。	R8.10.27
131	【M-A-11・22・97】 床見切の仕様が下記の様に相違しています。部分詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 □建築工事特記仕様書(10)-20.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事-7.床 7.床目地棒:ｽﾃﾝﾚｽ製 □型(幅40程度 ｱ1.5)(標準詳細図4-31-1) □外部仕上表･内部仕上表(1)-特記事項№5:ｽﾃﾝﾚｽ目地棒 t6 □部分詳細図(2)-218床見切:FB見切 ｽﾃﾝﾚｽ FB6*25 HL(面取)	お見込みの通りです。	R8.10.27
132	【M-A-97・98】 下記材料等の施工範囲が不明です。適用なしと考えて宜しいでしょうか。適用ありの場合は施工範囲を御指示下さい。 □218:床見切(FB見切･段差見切) □302:間接照明天井 □306:照明ﾎﾞｯｸｽ □307:天井ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ □316:消火栓ﾎﾞｯｸｽ	□218:床見切(FB見切･段差見切)　必要　ﾌﾟﾚｲｽﾍﾟｰｽ段差部 □302:間接照明天井　不要 □306:照明ﾎﾞｯｸｽ　不要 □307:天井ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ　不要 □316:消火栓ﾎﾞｯｸｽ　必要　位置は、文教図面M法01～03を参照してください。	R8.10.27
133	【M-A-68・69】 1～3階天井伏図で天井仕上凡例L:St+ｶｰﾃﾝBOX+SOPの記載がありますが､ST(鋼板)とｶｰﾃﾝBOXの詳細･形状を御指示下さい。	MA68・69図の1.2階天井伏図、Lの位置にあります。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
134	【M-A-22他・31・68・69】 鉄骨梁で見掛り耐火被覆面の仕上はｺﾃ押Eの素地のままで宜しいでしょうか。着色塗装吹付等が必要な場合、塗装種別を併せて御指示下さい。	菊水化学工業 ロックシールR2：吹付ロックウール専用の表面固化・美装材　同等品	R8.10.27
135	【M-A-08】 本建物に鍵箱は必要でしょうか。必要な場合、鍵箱の規格を御指示ください。	150用をお見込み下さい。	R8.10.27
136	【M-A-22】 外部･内部仕上表の特記事項№35に合金骨材配合強靭床、№36に樹脂系防塵塗床の記載がありますが、適用なしと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
137	【M-A-05】 建築工事特記仕様書(4)-12.木工事で下記の項目に適用印の記載がありますが、本工事に適用なしと考えて宜しいでしょうか。必要な場合は、適用箇所を御指示下さい。 □3.産地等 - 県産木材（仕様樹種：すぎ） □10.防腐･防蟻･防虫処理 - 防虫処理 行う □11.床板張り - 県産木材（板材） □12.壁及び天井下地 - 県産木材（板材）、図示	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
138	【-】 石膏ﾎﾞｰﾄﾞの目地工法は下記の様に考えて宜しいでしょうか。 □ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上部：継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ) □薄塗塗装仕上部：突付け工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)V目地 上記と異なり、部位や仕上仕様によりﾎﾞｰﾄﾞ種別の使い分けがある場合はそれぞれの適用範囲をご指示下さい。	お見込みの通りです。	R8.10.27
139	【M-A-10・11】 建築工事特記仕様書(9)・(10)-19内装工事、20ﾕﾆｯﾄ及びその他工事で下記項目に適用印の記載がありますが、本工事に適用無しと考えて宜しいでしょうか。必要な場合は適用箇所を御指示下さい。 (19内装工事) □12せっこうﾎﾞｰﾄﾞ・その他ﾎﾞｰﾄﾞ及び合板張り：木毛系ｾﾒﾝﾄ板 □14断熱材：ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材 (20ﾕﾆｯﾄ及びその他工事) □11表示：誘導標識、非常用進入口等の表示-消防法に適合する市販品 □24消火器ﾎﾞｯｸｽ：市販品(埋込ﾀｲﾌﾟ)	(19内装工事) □12せっこうﾎﾞｰﾄﾞ・その他ﾎﾞｰﾄﾞ及び合板張り：木毛系ｾﾒﾝﾄ板　不要 □14断熱材：ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材　不要 (20ﾕﾆｯﾄ及びその他工事) □11表示：誘導標識、非常用進入口等の表示-消防法に適合する市販品　必要　標準品 □24消火器ﾎﾞｯｸｽ：市販品(埋込ﾀｲﾌﾟ)　必要　UFB-3W-2752-WHT同等品 位置は、文教図面M法01～03を参照してください。	R8.10.27
140	【M-A-47他】 各階平面詳細図でﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄにR18,000等の記載がありますが、Rの起点、終点が不明です。各R○○の起点、終点を御指示下さい。	別図参照	R8.10.27
141	【M-A-04･22、M-A-40他】 階段詳細図(1)で階段屋根にﾒｯｼｭ入りｳﾚﾀﾝ塗膜防水の記載がありますが、各所ｳﾚﾀﾝ塗膜防水はX-2工法 t=3mm ﾒｯｼｭ補強と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

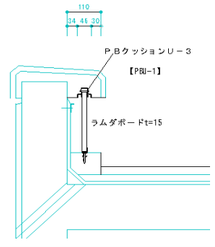
上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
142	【M-A-40・50・96、金抜設計書P.52】 屋上配管取出口の配管接続ﾊﾟﾈﾙの材質が下記の様に相違しています。金抜設計書を正と考えて宜しいでしょうか。 □階段詳細図(1)：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(廊下3上部)、SUSﾊﾟﾈﾙ(階段横) □R階平面詳細図:SUSﾊﾟﾈﾙ □部分詳細図(1)(参考図):109詳細 屋上配管取出口SUSﾊﾟﾈﾙ+SUS水切 □金抜設計書：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ+ｱﾙﾐ水切	お見込みの通りです。	R8.10.27
143	【-】 上記質疑でｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙの場合は、焼付塗装仕上と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
144	【M-A-03・22、金抜設計書P.45】 屋上の防水仕様が下記の様に相違しています。仕上表、金抜設計書を正と考えて宜しいでしょうか。 □建築工事特記仕様書(2) ⑨防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水: AI-1 □仕上表:As断熱防水 BI-1 □金抜設計書:断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 BI-1	お見込みの通りです。	R8.10.27
145	【M-A-96、金抜設計書P.45】 部分詳細図(1)で101ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ詳細で排水溝部に断熱材の記載がありません。溝部に断熱材は不要で宜しいでしょうか。	必要です。　お見込み下さい。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
146	【M-A-22】 外部仕上表で屋根(2)･屋外階段･ｽﾘｰﾌﾟに浸透性硬化型表面硬化剤塗布(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様)の記載がありますが、ﾒｰｶｰへ問合せたところ該当品番がございませんでした。 ﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい。	エスケー化研　SKバリヤーコート　同等品をでお見込み下さい。	R8.10.27
147	【M-A-31他、M-A-96、金抜設計書P.45】 金抜設計書の防水で立上り乾式保護板の計上がありますが、各断面詳細図のﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ断面に図示がありません。乾式保護材は不要と考えて宜しいでしょうか。	修正版の矩計に記載して居ます。（前回提出）	R8.10.27
148	【-】 上記質疑で乾式保護板ありの場合、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ納まり断面及び金抜設計書に計上のH=90～H=190の数量計上範囲をそれぞれ図示頂けないでしょうか。保護材の厚みと併せて御指示下さい。	右記になります。 	R8.10.27
149	【M-A-31他】 断面詳細図(1)等でﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端-300(RF)は水上ﾚﾍﾞﾙと考えて宜しいでしょうか。又、2～3F保護ｺﾝ水上ﾚﾍﾞﾙは各FL-95程度と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。	水上は、3FL-40です。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
150	【M-A-96】 部分詳細図(1)で101詳細図に排水溝ｱｽﾌｧﾙﾄ防水+防水ﾓﾙﾀﾙの記載がありますが、防水ﾓﾙﾀﾙ面に浸透性硬化型表面硬化剤塗布は保護ｺﾝ面と同じく必要と考えて宜しいでしょうか。	不要です。	R8.10.27
151	【M-A-96、金抜設計書P.52】 上記質疑で防水ﾓﾙﾀﾙ内にひび割れ防止の為、切抜書に計上のSUS溶接金網φ3.0 50*50を見込む考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
152	【M-A-22・32他、M-S-23、金抜設計書P.80】 外部仕上表で外部床仕上にﾊﾟｰﾐｱｺﾝの記載がありますが、断面詳細図(1)他で1階外部床仕上(土木工事)とあります。外部床仕上(ﾊﾟｰﾐｱｺﾝ)は本工事(建築工事)と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
153	【M-S-23、金抜設計書P.80】 上記質疑でﾊﾟｰﾐｱｺﾝは土間ｺﾝｸﾘｰﾄ面に施工と考えて宜しいでしょうか。ﾊﾟｰﾐｱｺﾝの施工厚と併せて御指示下さい。	お見込みの通りです。　ﾊﾟｰﾐｱｺﾝの施工厚は80です。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
154	【M-A-22、金抜設計書P.80】 外部仕上表で2･3階ﾃﾗｽに再生木ﾃﾞｯｷの記載がありますが、材厚が不明です。材厚及び参考ﾒｰｶｰ品番を併せて御指示下さい。	YKK　AP(リウッドデッキ200)同等品	R8.10.27
155	【M-A-31、金抜設計書P.80】 上記質疑で鋼製床組のHはｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ天端でH=60程度で見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
156	【M-A-22・49、金抜設計書P.80】 外部仕上表で3階ﾃﾗｽに再生木ﾃﾞｯｷの記載がありますが、3階平面詳細図にﾃﾗｽの記載がありません。3階にﾃﾗｽは無いものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
157	【M-G-1】 外構詳細図にﾊﾞﾘｶｰ ｽﾃﾝﾚｽ製既製品の記載がありますが、参考ﾒｰｶｰ品番を御指示下さい。	カネソウ　ステンレス製　固定式　後付タイプ　丸形ベースプレート（-AR） 製品符号：EA－AR（後付タイプ）同等品	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
158	【M-G-1】 外構詳細図で駐車ｽﾍﾟｰｽの記載がありますが床仕様が不明です。床施工は土木工事(別途)と考えﾗｲﾝ引き・車止めのみ建築工事と考えて宜しいでしょうか。 床施工まで建築工事の場合、床仕様及び詳細を併せて御指示下さい。	お見込みの通りです。	R8.10.27
159	【M-A-41他】 屋外階段詳細図(1)の床仕上に洗い出し舗装の記載がありますが押ｴｺﾝｸﾘｰﾄの洗い出し仕上と考えて宜しいでしょうか。異なる場合、洗い出し舗装の仕様を御指示下さい。	お見込みの通りです。	R8.10.27
160	【-】 上記質疑で階段蹴上の仕上は防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
161	【M-A-41他】 屋外階段詳細図(1)のｽﾁｰﾙ手摺は多角面で宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
162	【M-A-41他】 屋外階段詳細図(1)で手摺天端の仕上はｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ+防水型複層塗材Eと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
163	【M-A-33他】 1階の外部ｻｯｼ下RC立上部に打継二重ｼｰﾘﾝｸﾞを見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
164	【M-A-99、金抜設計書P.57･72】 部分詳細図(4)の407詳細目隠しﾊﾟﾈﾙ詳細図にALC120の上、下地ﾓﾙﾀﾙ+ﾌｯ素樹脂塗装の記載がありますが左官、塗装工事の金抜設計書に計上がありません。詳細図通り下地ﾓﾙﾀﾙ+ﾌｯ素樹脂塗装と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
165	【M-A-99】 上記質疑で目隠しALCﾊﾟﾈﾙ～建物間は全巾ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=2.0(両面) で見込むと考えて宜しいでしょうか。又、ﾊﾟﾈﾙ高さはH=3600程度で宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
166	【M-A-25・26・41・44・99】 部分詳細図(4)の402詳細にEXP.J詳細図の記載がありますが、屋外階段1～3及びｽﾛｰﾌﾟの最終上床～各屋根取合に見込むと考えて宜しいでしょうか。参考ﾒｰｶｰ・品番と併せて御指示下さい。	お見込みの通りです。	R8.10.27
167	【-】 上記質疑で手摺壁天端はｱﾙﾐ(焼付塗装) t 2.0加工のｶﾊﾞｰを見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
168	【-】 建具周りの漏水防止のため外部ｻｯｼ廻りは2重ｼｰﾙと考えて宜しいでしょうか。(ｻｯｼ枠は2重ｼｰﾙ形状)	お見込みの通りです。	R8.10.27
169	【M-A-29】 立面図で凡例D 伸縮目地の記載がありますが漏水防止の為、二重ｼｰﾙと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
170	【M-A-98】 1階平面詳細図で外部出入口にｽﾘｯﾄ側溝(327詳細)の適用記載がありますが､2～3階外部出入口に下記仕様の側溝を見込んで宜しいでしょうか。 □ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:SUS製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ細目 歩行用 W=100　H=150 (U形側溝無)	上部階に設置可能か、ご検討ください。	R8.10.27
171	【M-A-98】 1階平面詳細図で外部出入口にｽﾘｯﾄ側溝(327詳細)の記載がありますが､ｽﾘｯﾄ側溝の参考ﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい。	カネソウのプレキャスト側溝用スリットみぞ蓋 （ボーダースリット） 側溝はU型側溝150です。	R8.10.27
172	【-】 2～R階平面図で屋上にﾄﾞﾚｲﾝ詰まり等の漏水防止のためｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管を下記ヶ所数を見込んで宜しいでしょうか。 □2階屋上：4ヶ所 □3階屋上：4ヶ所 □R階屋上：2ヶ所	お見込みの通りです。	R8.10.27
173	【M-A-100】 部分詳細図(5)の508詳細 軒天ｽﾘｯﾄ･屋外照明取付金物詳細図の軒天裏壁面に「黒く塗る」の記載がありますが 軒天裏壁面(床除く)にEP吹付程度を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
174	【M-A-22・68】 外部軒天井の耐風圧設計用耐風荷重が下記の様に相違しています。外部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表：1700N/m2 □天井伏図　：2100N/m2	お見込みの通りです。	R8.10.27
175	【M-A-22】 外部軒天井のOSHIROX ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｶﾗｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法 軒天井木目調特殊塗装（同等品）とありますが、仕上げﾊﾟﾀｰﾝは、OKU（ｵｰｸ調）で見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
176	【金抜設計書P15･P113、M-A-02】建設発生土の搬出距離が下記の様に相違しています。 建築工事特記仕様書(1)を正と考えて宜しいでしょうか。 □金抜設計書P15：2.0km以下 □金抜設計書P113：2.5km以下 □建築工事特記仕様書(1)：(株)葵建設60.0km	お見込みの通りです。	R8.10.27
177	【金抜設計書P15･P113、M-A-02】埋戻し及び盛土の種別が下記の様に相違しています。 B種を正と考えて宜しいでしょうか。 □金抜設計書P15･P113：B種 □建築工事特記仕様書(1)：C種(他現場の建設発生土の良質土)	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
178	上記質疑でC種が正の場合、他現場の建設発生土の土量及び発生場所(運搬距離)を御指示下さい。また、C種で埋戻した場合の不足分はB種と考えて宜しいでしょうか。	B種が正です。	R8.10.27
179	【M-S-51･55、M-A-28、M-S-22】金抜設計書に下記の計上がありませんが、 必要と考えて宜しいでしょうか。 □SRC柱仕口部HOOP溶接(HOOP1本あたり溶接2ヶ所) □床下換気口 □連通管 □人通孔箱抜型枠	今回SRC柱が無いためHOOP溶接は不要です。 床下換気口・連通管・人通孔箱抜型枠は通常内訳書には計上しません。	R8.10.27
180	【金抜設計書P35、M-S-43】EV関連鉄骨のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込が下記の様に相違しています。 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ部鉄骨部材ﾘｽﾄ(01号機、02号機)を正と考えて宜しいでしょうか。 □金抜設計書P35：M20 L=400　12本 □ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ部鉄骨部材ﾘｽﾄ(01号機、02号機)：M20 L=600　8本	お見込みの通りです。	R8.10.27
181	【金抜設計書P35、M-S-43】金抜設計書のEV関連鉄骨に柱底均しﾓﾙﾀﾙ300*300 t=50 2か所の計上がありますが適用箇所が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。	R2柱下部にあります。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
182	【金抜設計書P22･P23、M-S-24～26､M-S-43】金抜設計書P22及びP23で下記部材の設置箇所が不明です。御指示下さい。 □SS400 H-800×300×14×26(SB800) □SN490B H-800×300×14×26(G800)	SB800→SB700の断面に変更してください SG800→SG700の断面に変更してください	R8.10.27
183	【金抜設計書P23、M-S-42～43】鉄骨部材ﾘｽﾄのSB700(SS400 H-700×300×13×24)が金抜設計書に見当たりませんが必要と考えて宜しいでしょうか。	必要です、2FLのY3-Y4/X1-X2位置などに使用しています。	R8.10.27
184	【金抜設計書P25、M-S-42】柱･大梁ﾘｽﾄ 柱ﾘｽﾄの C2 2階の○-508.0×19が、金抜設計書に見当たりませんが必要と考えて宜しいでしょうか。	必要です、2C2の位置を追加してください。	R8.10.27
185	【金抜設計書P30】金抜設計書P30にｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄφ19 L=80がありますが、設置個所が不明です。御指示下さい。	【M-S-45】デッキプレートと鉄骨の取り合い図にて使用しています。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
186	【金抜設計書P30、M-S-23･42】金抜設計書P30 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 508-22V3Tは10か所ですがC2の8か所と考えて宜しいでしょうか。	本体-8個でよろしいです。	R8.10.27
187	【金抜設計書P30、M-S-23･42･54･55】金抜設計書P30 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 457-19V3Tは31か所ですが、C1(30か所)とC61(3か所)で33か所と考えて宜しいでしょうか。	本体-30個、屋外階段（1）-3個　合計で33個でよろしいです。	R8.10.27
188	【金抜設計書P36、M- S-46】屋上設備架台 山形鋼(L-65×65×6)は雑詳細図(2) 設備機器鉄骨架台(R階)より@450とし、下記の様に考えて宜しいでしょうか。 □X4-2500付近：24本 □X4及びX4+2900付近：それぞれ30本	お見込みの通りです。	R8.10.27
189	【金抜設計書P39、M-A-71～72･82･94】ｼｬｯﾀｰ下地鉄骨の柱底均しﾓﾙﾀﾙ 63か所は、ｼｬｯﾀｰ14か所の両側に受け柱の柱脚にﾓﾙﾀﾙを算出した場合は28箇所となります。 またA-94(平面図)のように天井内のみと記載されている柱もあるようです。 63か所の設置個所を御指示下さい。	ｼｬｯﾀｰ全長に@1800で上部取付きを見込んでおります　63か所	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
190	【金抜設計書P40、M-A-71～72･84～85･91～93】建具AFD受け鉄骨の均しﾓﾙﾀﾙ 114か所は、ｽﾗｲﾄﾞ折戸9箇所の両側に受け柱の柱脚にﾓﾙﾀﾙを算出した場合は18か所となります。またA-91,93(平面)のように片側LGS補強の場合もあるようです。 114か所の設置個所を御指示下さい。	吊材の上部取付きをAFD全長に対して@700で見込んでおります。　　114か所	R8.10.27
191	【金抜設計書P118、M-S-62】設備架台鉄骨が下記の様に相違しています。 外構受水槽基礎配筋図を正と考えて宜しいでしょうか。 □外構受水槽基礎配筋図：SB200(H-200×200×8×12) □金抜設計書P118　　：H-150×150×7×10	H-150ｘ150ｘ7ｘ10が正です	R8.10.27
192	【金抜設計書P118、M-S-62】外構受水槽基礎配筋図の無収縮ﾓﾙﾀﾙt=50が金抜設計書に見当たりません。必要と考えて宜しいでしょうか。	不要とします。	R8.10.27
193	【金抜設計書P.46】 金抜設計書でﾌﾟﾚｲｽﾍﾟｰｽの記載がありますが､区分が不明です｡詳細区分図を御提示頂けないでしょうか。	別図参照　（前回提出済）	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
194	【金抜設計書P.46､M-A-28】 防水工事の外部に地中壁 自閉性樹脂塗膜防水(立上り面) 761.0m2の計上がありますがﾋﾟｯﾄ階平面図のﾋﾟｯﾄ断面図に記載の外周部:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ防水の数量計上と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
195	【金抜設計書P.47､M-A-28】 防水工事の内部に下記数量計上がありますが配管ﾋﾟｯﾄを含む数量でしょうか。 □床 塗膜防水 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ防水B-2工法～912.0m2 □壁 塗膜防水 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ防水B-2工法～1395.0m2	配管ﾋﾟｯﾄを含みます。	R8.10.27
196	【金抜設計書P.51､M-A-102他】 屋根及びとい工事に下記計上がありますが雨水排水計画図に見当たりません。数量計上場所をご教示ください。 □ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ：横型ろく屋根用 SGP100A～5か所 □外部露出部竪樋：SGP白ガス管　　～47.8m	2階雨水排水計画図のRD12-1～12-5の5か所を見込んでおります。 →外部露出部竪樋： 1階雨水排水計画図(8-6)(3-2)(9-1)(1-1)(9-4)(9-5)(5-1)(5-2)(9-6)(5-3)の2～1F、 2階雨水排水計画図(12-1)の2～1F 3階雨水排水計画図(4-1)(4-2)の3～2F	R8.10.27
197	【金抜設計書P.57】 左官工事に下記計上がありますが数量計上個所等をご教示ください。 □床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ(金ごて 直均し仕上げ)～541.0m2 □床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ(金ごて 直均し仕上げ)～245.0m2	541.0m2：RF屋根押えｺﾝ面、2.3F屋根の手摺足元基礎天端(M-A-93<108>)、 1F鉄骨柱の基礎天端(質疑回答2回目No.74ﾖﾘ) →245.0m2：屋外ｽﾛｰﾌﾟ、屋外階段の床面(洗出し)(M-A-40～43)	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
198	【金抜設計書P.57､M-A-68他】 左官工事に下記計上がありますが施工範囲が不明です。施工範囲を御指示下さい。 □天井 防水形複層塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面～1176.0m2	申し訳ありません。天井でなく壁(屋根鼻先や手摺壁等)の誤りです。	R8.10.27
199	【金抜設計書P.73】 塗装工事に下記計上がありますが数量計上範囲は全てﾃﾞｯｷ(直天)のSOP塗と考えて宜しいでしょうか。別部位の塗装まで含んでいるのでしょうか。その場合､それぞれの数量を併せて御指示下さい。 □SOP塗り 亜鉛ﾒｯｷ鋼板面 工程A種 塗料1種 ～4405.0m2	ﾃﾞｯｷ面:4140m2、手摺:9.7m2、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:93.2m2、ｻｯｼュ方立:51.7m2、鉄骨階段:110m2	R8.10.27
200	【金抜設計書P.72】 塗装工事に下記計上がありますが施工範囲が不明です。施工範囲を御指示下さい。 □竪樋 ﾌｯ素樹脂塗装 (糸幅300mm以下) φ100～47.8m □SOP塗り 亜鉛ﾒｯｷ鋼板面 塗料1種 ～209.0m2	竪樋 ﾌｯ素樹脂塗装：No.196外部露出部竪樋と同範囲になります。 →SOP塗り 亜鉛ﾒｯｷ鋼板面：2.3.RF軒天ｽﾘｯﾄ部のﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ複合板、照明取付金物(鉄部見え掛かり)へのSOP塗装 (M-A-31.M-A-97<508>右上※印文言より)	R8.10.27
201	【金抜設計書P.43】 鉄骨工事:壁ﾛｯｸｳｰﾙ充填 軽量鉄骨下地内 581㎡計上されていますが､施工範囲が不明です。施工範囲を御指示下さい。 ※581㎡計上するものと考えて宜しいでしょうか。	内部仕上表 内部仕上下地材料表 壁「※Gはｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填とする」範囲を計上しております。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

<table>
<tr><th>No.</th><th>質問及び要旨</th><th>回答</th><th>回答日</th></tr>
<tr><td>202</td><td>【金抜設計書P.43･P.55】
鉄骨工事:ｻｯｼｭ方立ﾛｯｸｳｰﾙ充填及び金属工事:ｻｯｼｭ方立は意匠図で範囲が不明な部分もありますので、規格･数量共金抜設計書を適用と考えて宜しいでしょうか。</td><td>該当建具の範囲です。
<table><tr><th>メモ</th><th>特号</th><th>計算式</th><th>行計</th><th>ﾒﾓ</th><th>係数</th><th>式計</th><th>ﾒﾓ</th></tr><tr><td>OAW112</td><td></td><td>3.55*3</td><td>10.65</td><td></td><td></td><td>10.65</td><td></td></tr><tr><td>OAW104</td><td></td><td>3.55*3</td><td>10.65</td><td></td><td></td><td>10.65</td><td></td></tr><tr><td>OAW103</td><td></td><td>3.55*4</td><td>14.20</td><td></td><td></td><td>14.20</td><td></td></tr><tr><td>OAW102</td><td></td><td>3.55*2</td><td>7.10</td><td></td><td></td><td>7.10</td><td></td></tr><tr><td>OAW114</td><td></td><td>3.55*2</td><td>7.10</td><td></td><td></td><td>7.10</td><td></td></tr><tr><td>OAW206</td><td></td><td>2.95</td><td>2.95</td><td></td><td></td><td>2.95</td><td></td></tr><tr><td>OAW205</td><td></td><td>2.95*2</td><td>5.90</td><td></td><td></td><td>5.90</td><td></td></tr><tr><td>OAW204</td><td></td><td>2.95</td><td>2.95</td><td></td><td></td><td>2.95</td><td></td></tr><tr><td>OAW202</td><td></td><td>2.95*2</td><td>5.90</td><td></td><td></td><td>5.90</td><td></td></tr><tr><td>OAW201</td><td></td><td>2.95*2</td><td>5.90</td><td></td><td></td><td>5.90</td><td></td></tr><tr><td>OAW208</td><td></td><td>2.95</td><td>2.95</td><td></td><td></td><td>2.95</td><td></td></tr><tr><td>OAW304</td><td></td><td>2.95</td><td>2.95</td><td></td><td></td><td>2.95</td><td></td></tr><tr><td>OAW302</td><td></td><td>2.95</td><td>2.95</td><td></td><td></td><td>2.95</td><td></td></tr><tr><td>OAW301</td><td></td><td>2.95*3</td><td>8.85</td><td></td><td></td><td>8.85</td><td></td></tr><tr><td>OAW305</td><td></td><td>2.95</td><td>2.95</td><td></td><td></td><td>2.95</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>93.95</td><td></td></tr></table></td><td>R8.10.27</td></tr>
<tr><td>203</td><td>【金抜設計書P.55､M-A-40】
金属工事:階段踊場手摺に6.4mの計上がありますが､階段詳細図(1)では踊場に手摺の記載はありません｡踊場に手摺踊場手摺(6.4m)は該当なしと考えて宜しいでしょうか｡必要な場合は､該当箇所を御指示下さい。</td><td>踊場及び最上階の平部手摺を計上しております。</td><td>R8.10.27</td></tr>
<tr><td>204</td><td>【金抜設計書P.55､M-A-68・69】
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽの数量が下記の様に相違しています｡天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。
□金属工事 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(ｽﾁｰﾙ t=1.6 W=500):169m
□1～3階天井伏図 ｻｰﾓﾝﾋﾟﾝｸ着色部 ｶｰﾃﾝBOX ： 270m程
Ⓛ ST+ カーテンBOX+SOP</td><td>お見込みの通りです。</td><td>R8.10.27</td></tr>
</table>

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
205	【金抜設計書P.55・56】 金属工事:『床下点検口』『ﾏﾝﾎｰﾙふた』は、それぞれ11か所ずつ計上がありますが､消化ﾎﾟﾝﾌﾟ室(消火水槽)の『1ヶ所をﾏﾝﾎｰﾙふた』､残り『10ヶ所を床下点検口』で 計上すると考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
206	【金抜設計書P.56】 金属工事:釜場ﾀﾗｯﾌﾟ W400*D200 ｽﾃﾝﾚｽφ19 11ヶ所の計上ありますが､壁支持･ｽﾗﾌﾞ支持ﾀﾗｯﾌﾟと重複とし､釜場ﾀﾗｯﾌﾟは計上不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
207	【金抜設計書P.58】 左官工事:床目地切 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 2441mと記載がありますが､設置範囲が不明です。金抜設計書の通り計上すると考えて宜しいでしょうか。目地の規格を合わせて御指示下さい。	内部仕上表 内部仕上下地材料表 床「※RC床部は@3,000で目地を入れること。」範囲を計上しております。	R8.10.27
208	【金抜設計書P.73】 塗装工事:SOP塗り(糸幅300㎜以下)木部～0.5mと記載がありますが､施工範囲が不明です。金抜設計書の通り計上すると考えて宜しいでしょうか。	SK室 取付板の塗装を計上しております。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
209	【金抜設計書P.76】 内外装:壁繊維混入けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=35が2.3㎡計上されていますが､施工範囲が不明です｡金抜設計書の通り計上するものと考えて宜しいでしょうか。	1F HWC2で計上しております。	R8.10.27
210	【金抜設計書P.76】 内外装:壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板に突付てと目透かしの記載がありますが､それぞれの施工範囲を御指示下さい。	1F WC 塗装仕上部を目透かし、天井内を突付としております。	R8.10.27
211	【金抜設計書P.76】 内外装:天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ23.5㎡･下がり天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ6.5㎡計上されていますが､施工範囲が不明です｡範囲を御指示下さい。	天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ23.5㎡:天井仕上GW(1)下地を計上しております。 下がり天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ6.5㎡:1F事務室2、会議室3を計上しております。	R8.10.27
212	【金抜設計書P.83､M-A-47】 ﾕﾆｯﾄ及びその他:2F受付机 W1400*D800 3ヶ所計上されていますが､2階平面詳細図で確認出来ません｡金抜設計書の通り計上するものと考えて宜しいでしょうか｡机の詳細も併せて御指示下さい。	平面詳細図より計上しております。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
213	【金抜設計書P.88､M-A-108他】 ﾕﾆｯﾄ及びその他:3F保健室家具 K-75:手洗いの記載がありすが､家具詳細図に記載がありません｡K-75は無いものと考えて宜しいでしょうか。	家具ｷｰﾌﾟﾗﾝより計上しております。	R8.10.27
214	【金抜設計書P.80､M-G-1】 外構詳細図でﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾐｯﾄ案内ｼｰﾄのヶ所数が下記の様に相違しています｡ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾐｯﾄ案内ｼｰﾄは2ヶ所を正と考えて宜しいでしょうか。 □外構詳細図:2ヶ所 □金抜設計書P-80:1ヶ所	お見込みの通りです。	R8.10.27
215	【金抜設計書P.71､M-A-84】 AFD1の硝子厚みが下記の様に相違しています｡建具表(11)を正と考えて宜しいでしょうか。 □建具表(11):強化ｶﾞﾗｽt=5 □金抜設計書-ｶﾞﾗｽ(ｽﾗｲﾄﾞ折戸) ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽt=8 □TOKO ﾐｭｰﾄｶﾞﾗｽ ｶﾀﾛｸﾞ:単板ｶﾞﾗｽt=5～8mm	金抜設計書-ｶﾞﾗｽ(ｽﾗｲﾄﾞ折戸) ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽt=8としてください。	R8.10.27
216	【金抜設計書P.66､M-A-73・81】 金抜設計書-鋼製建具 SD304の計上がありますが､建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ(3)･建具表(8)に記載が無く､設置範囲が不明です｡計上なしと考えて宜しいでしょうか。 計上必要な場合は､設置範囲･硝子仕様等詳細を御指示下さい。	3階校長室-事務室4に見込んでおります。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
217	【金抜設計書P.63､M-A-79】 SD107の数量､硝子厚みが下記の様に相違しています｡建具表(6)を正と考えて宜しいでしょうか。 □建具表(6):1ヶ所 大臣認定より耐熱ｶﾞﾗｽt=5 □金抜設計書-鋼製建具:2ヶ所 耐熱ｶﾞﾗｽt=8	金抜設計書-鋼製建具:2ヶ所 耐熱ｶﾞﾗｽt=8　としてください。	R8.10.27
218	【金抜設計書P.64､M-A-80】 上記質疑に関連して､SD116･123も大臣認定より耐熱ｶﾞﾗｽt=5で見込むと考えて宜しいでしょうか。	耐熱ｶﾞﾗｽt=8　としてください。	R8.10.27
219	【金抜設計書P.97・98】 金属工事:階段＝ｽﾗﾌﾞ取合床見切縁:1.6m､手摺壁下端見切壁見切縁:35.9m､天井見切縁取付下地:13.8m計上されていますが､施工範囲が不明です｡金抜設計書の通り計上するもと考えて宜しいでしょうか。	階段＝ｽﾗﾌﾞ取合床見切縁:1.6m:段床詳細図 最上段部を計上しております。 手摺壁下端見切壁見切縁:35.9m:段床詳細図に記載あります。 天井見切縁取付下地:13.8m:部分詳細図 天井段差部分納まりに記載あります。	R8.10.27
220	【金抜設計書P.97・98】 金属工事に下記の計上がありますが､施工範囲を御指示下さい｡御指示なければ､金抜設計書の通り計上するものと考えて宜しいでしょうか。 □階段～ｽﾗﾌﾞ取合床見切縁:1.5m □手摺壁下端見切壁見切縁:35.9m □天井見切縁取付下地:13.8m	階段＝ｽﾗﾌﾞ取合床見切縁:1.6m:段床詳細図 最上段部を計上しております。 手摺壁下端見切壁見切縁:35.9m:段床詳細図に記載あります。 天井見切縁取付下地:13.8m:部分詳細図 天井段差部分納まりに記載あります。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
221	【金抜設計書P.99】 左官:床ﾓﾙﾀﾙ塗り　金ごて厚45ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地～25.2㎡計上されていますが、施工範囲が不明です。施工範囲を御指示下さい。	1F通路及び廊下1で計上しております。	R8.10.27
222	【金抜設計書P.99】 左官:床目地切～70.4m計上されていますが施工範囲が不明です。金抜設計書の通り計上すると考えて宜しいでしょうか。	内部仕上表 内部仕上下地材料表 床「※RC床部は@3,000で目地を入れること。」範囲を計上しております。	R8.10.27
223	【金抜設計書P.101】 塗装:EP-G塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面～49.9㎡計上されていますが、施工範囲が不明です。施工範囲を御指示下さい。	1Fﾌﾟﾚｲｽﾍﾟｰｽ、DEN、子供ﾄｲﾚで計上しております。	R8.10.27
224	【金抜設計書P.101】 塗装:CL塗り　木部～27.7㎡計上されていますが、施工範囲が不明です。施工範囲を御指示下さい。	段床詳細図に記載あります。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
225	【金抜設計書P.101】 塗装:天井木目調特殊塗装、ｺﾝｸﾘｰﾄ面～3.2㎡計上されていますが、施工範囲が不明です。施工範囲を御指示下さい。	1F DENで計上しております。	R8.10.27
226	【金抜設計書P.101、M-A-22・23】 内外装:立上りﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ～5.2㎡計上されていますが、施工範囲が不明です。仕上表でも記載がありません。立上は無いものと考えて宜しいでしょうか。有の場合は施工範囲を御指示下さい。	1Fﾌﾟﾚｲｽﾍﾟｰｽ 床段差部を計上しております。	R8.10.27
227	【金抜設計書P.103・104】 内外装:壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ面～107㎡、ｹｲｶﾙ面～6.3㎡計上されていますが、施工範囲を御指示下さい。	ｹｲｶﾙ面～6.3㎡:1F脱衣室 ｺﾝｸﾘｰﾄ面～107㎡:1F事務ｽﾍﾟｰｽ、1F WC3、1F通路、1F授乳室1、1F更衣室、1F洗濯場、1F会議室1、1F倉庫4 1Fﾊﾟﾝﾄﾘｰ1	R8.10.27
228	【金抜設計書P.104】 内外装:壁繊維混入けい酸ｶﾙｼｳﾑ板～6.6㎡、壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板貼～6.5㎡、下り天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ～11.7㎡計上されていますが、施工範囲が不明です。それぞれの施工範囲を御指示下さい。	壁繊維混入けい酸ｶﾙｼｳﾑ板～6.6㎡:2F子供ﾄｲﾚ 壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板貼～6.5㎡:1F脱衣室 下り天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ～11.7㎡:1F産後ｹｱ	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
229	【金抜設計書P.105】 内外装:天井見切縁～13.8m計上されていますが､施工範囲を御指示下さい。	1F産後ｹｱで計上しております。	R8.10.27
230	【金抜設計書P.106】 内外装:耐火ﾎﾞｰﾄﾞ繊維混入けい酸ｶﾙｼｳﾑ板～37.3㎡計上されていますが､施工範囲が不明です｡施工範囲を御指示下さい。	建具表よりOAW-101.103.104.112.114.201.204.206に見込んでおります。	R8.10.27
231	【金抜設計書P.107】 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事:洗面ｶｳﾝﾀｰの記載がありますが､全て数量書を適用するものと考えて宜しいでしょうか。	平面詳細図及び部分詳細図に記載あります。	R8.10.27
232	【金抜設計書P.107､M-A-83】 TBO[子供ﾄｲﾚ1]の寸法が下記のように相違しています。建具表(10)を正と考えて宜しいでしょうか。 □金抜設計書：延L3500×H1500　扉:W550×H1500 1ヶ所 □建具表(10)：W=803.4+1070+809.3+770 H=1500	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
233	【金抜設計書P.107､M-A-83】 TB12[2F子供ﾄｲﾚ]の寸法が下記のように相違しています。建具表(10)を正と考えて宜しいでしょうか。 □金抜設計書：延L3200×H1800 □建具表(10)：W=1850 H=2000 R1800	お見込みの通りです。	R8.10.27
234	【金抜設計書P.82､M-A-83】 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽの扉の寸法が下記のように相違しています。建具表(10)を正と考えて宜しいでしょうか。 □金抜設計書：W=650 □建具表(10)：W=600	お見込みの通りです。	R8.10.27
235	【金抜設計書P.50・89】 ﾀｵﾙ掛けが1ヶ所計上されていますが､内部仕上表備考に記載がありません｡金抜設計書の通り1ヶ所計上するものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
236	【金抜設計書P.97・102】 下記項目の施工範囲が不明です｡該当なしと考えて宜しいでしょうか｡計上必要な場合は､各施工範囲を御指示下さい。 □金属:額縁 ｽﾁｰﾙ厚1.6 120*25 8.2m □金属:額縁 ｽﾁｰﾙ厚1.6 150*25 59.1m □塗装:SOP塗り 鋼製建具面 塗料1種 錆止別途 442m2	□塗装:SOP塗り 鋼製建具面 塗料1種 錆止別途 442m2 SD･LSDに見込んでおります。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
237	【M-E-01】 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの耐震はAｸﾗｽとし1階は12m間隔、2階及び3階は8m間隔と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
238	【M-E-03・05】 接地配線種別ですが全体配置図及び高圧単線結線図内の接地端子～接地端子盤迄と接地端子盤～接地極迄において全て異なります。配線種別をご教示ください。	EA-38° EB-60° ED-100° ED(ELB)-60° EC-38　ESPD-100°　（EME-03）	R8.10.27
239	【M-E-03・05・08】 気中開閉器の規格に相違があります。正となる規格をご教示ください。	方向性気中負荷開閉器400AGR付き(VT/LA内臓）（ME-03）	R8.10.27
240	【M-E-02・03】 機械設備図に汚水ﾎﾟﾝﾌﾟの記載ありますが、電気設備図には記載ありません。遮断器及び配線は不要と考えて宜しいでしょうか。	ME-04記載（EM-CET22）動力・・・キュービクルまで 電灯EM-CE8-3C・・１Ｌ－１	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
241	【M-E-04】 図枠に「構内配電線路･通信線路」とありますが､内容は高圧単線結線図となっております｡構内配電線路・通信線路の図面をいただけますでしょうか。	最新図は以下のようになっています。 ME-03_付近見取り図・配置図 ME-04_構内配線線路・通信線路図 ME-05_高圧単線結線図	R8.10.27
242	【M-E-05】 QB基礎開口寸法をご教示ください。	基礎は、□450×450で、開口部補強を見込んでください。	R8.10.27
243	【M-E-05】 警報盤表示項目は監視ﾘｽﾄ参照とし､加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟの故障警報等は不要と考えて宜しいでしょうか。	EM-CEE2-6C(FEP30)中央監視までお願いします	R8.10.27
244	【M-E-05、M-E-07～11】 一般電灯盤No1内の幹線No､負荷名称､主幹ｻｲｽﾞが幹線ﾘｽﾄ、幹線系統図及び電灯分電盤ﾘｽﾄと異なります。幹線No、負荷名称及び主幹ｻｲｽﾞをご教示ください。	ME-08を参照願います。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
245	【M-E-07・08】 幹線ﾘｽﾄと幹線系統図で幹線ｻｲｽﾞが異なります。幹線ｻｲｽﾞをご教示ください。	ME-08を参照願います。	R8.10.27
246	【M-E-08】 積算電力盤は電力会社工事と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
247	【M-E-08・17】 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの材質ですが、屋内はZ35(溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ)、屋外はZM(ﾒﾗﾐﾝ焼付仕上げ)となっております。図面の通りとして宜しいでしょうか。	屋内ﾒﾗﾐﾝ・屋外Z35とします。	R8.10.27
248	【M-E-09～11】 L-1-Eの備考、L-2-A及びL-2-bの200V負荷(空調室内機、全熱交換機)等、平面図と異なる箇所が多々見受けられます。修正した図面を頂けますでしょうか。	修正したファイルをメールにてご連絡している共有フォルダ内に格納いたしますのでご確認ください。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
249	【M-E-09～13】 図面にはｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ44C付(塗装)とありますが、金抜設計書には深型D54とあります。図面を正として宜しいでしょうか。また、塗装は指定色塗装ではなく錆止め塗装と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
250	【M-E-18・19】 文字の重なりにより解読不可能な箇所が多々あります。修正した図面を頂けますでしょうか。	修正したファイルをメールにてご連絡している共有フォルダ内に格納いたしますのでご確認ください。	R8.10.27
251	【M-E-18・21】 姿図番号MPN1a、ATP4、ATP8、ATP9ですが、姿図記載の台数と平面図の台数が異なります。姿図記載の台数を正として宜しいでしょうか。	平面図を正としてください。	R8.10.27
252	【M-E-19、金抜設計書P224～226】 姿図番号Wi-sw、Wi-tb、Wi-gw、Wirtですが平面及び細目内訳に記載ありません。姿図記載の台数を正として宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
253	【M-E-23】 ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁの位置をご教示願います。	総合盤です。	R8.10.27
254	【M-E-30・38】 凡例が見切れています。修正した図面を頂けますでしょうか。	修正したファイルをメールにてご連絡している共有フォルダ内に格納いたしますのでご確認ください。	R8.10.27
255	【M-E-34】 端子盤ﾘｽﾄ内にない端子盤があります。また内容が各設備系統図と異なります。追加修正した図面を頂けますでしょうか。また、MDF盤は不要でしょうか。	総合盤内(MDF)です。	R8.10.27
256	【M-E-34、金抜設計書P433・438】 端子盤名称がﾘｽﾄ、系統図、平面、別紙明細において全て異なります。名称をご教示ください。	金抜設計書が正です。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
257	【M-E-46】 周辺施設(道の駅、集合住宅他)との取り合い等で本工事に見込むべき工事内容ありますでしょうか。またﾒｰｶｰ指定等ありましたらご教示願います。	メーカー指定はございません。	R8.10.27
258	【M-E-46】 2FWWC(Y6通り)・授乳室（Y3通り)近辺にある機器の詳細が不明です。表示灯と考えて宜しいでしょうか。凡例をご教示ください。	表示灯です。	R8.10.27
259	【M-E-08・13～16、金抜設計書P421】 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｻｲｽﾞですが、幹線系統図、幹線平面図、金抜設計書において全て異なります。正となるｻｲｽﾞをご教示ください。	金抜設計書が正です。	R8.10.27
260	【M-E-14・16】 幹線設備1階防災無線事務局及び3階のｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｻｲｽﾞが不明です。ご教示ください。	W=600とします。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

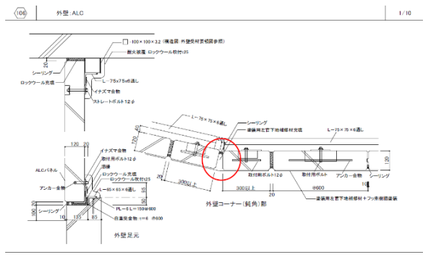
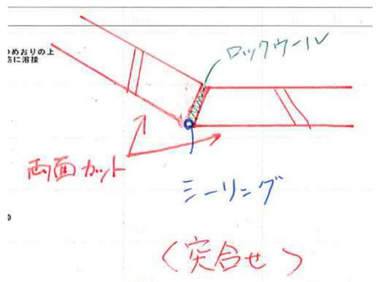
上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
261	【M-E-12・17】 動力分電盤ﾘｽﾄと動力配線ﾘｽﾄの配線ｻｲｽﾞが異なります。どちらが正でしょうか。	屋上ﾘｽﾄ（動力制御盤修正）です。	R8.10.27
262	【M-E-12・17】 動力分電盤ﾘｽﾄに於いて配管配線ｻｲｽﾞが3種ある分岐回路は、上から平面詳細図の=ｱ=、=ｲ=、=ｳ=と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。（最終は、ﾒｰｶｰが異なる場合がありますので施工時再調整してください）	R8.10.27
263	【M-E-27～29】 非常照明a13及びbBの姿図がありません。参考姿図を頂けますでしょうか。	a13及びbBはａＢの誤りですのでaＢを参照ください。	R8.10.27
264	【M-E-30】 防水ｺﾝｾﾝﾄの凡例がありません。埋込防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AEx2 LK ETと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
265	【M-A-96】部分詳細図(1)(参考図)　106 外壁:ALC 外壁ｺｰﾅｰ(鈍角)部の詳細図でｺｰﾅｰ部に塗装用左官下地補修材充填の上、塗装の記載がありますが、縦壁ﾛｯｷﾝｸﾞ工法は建物の変形に追従する為、仕上げ面が割れます。又、鈍角ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙは制作不可ですので、下記の様にﾊﾟﾈﾙ両端をｶｯﾄし版間をﾛｯｸｳｰﾙ+ｼｰﾘﾝｸﾞにて納めると考えて宜しいでしょうか。  	お見込みの通りです。	R8.10.27
266	【M-A-96】 外壁:ALC 外壁ｺｰﾅｰ(鈍角)部の詳細図で塗装用左官下地補修材と記載ありますが、SK化研㈱：ｶｹﾝﾌｨﾗｰ程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
267	【T-S-01、T-S-22】 1階構造ｽﾗﾌﾞ(S符号)のｺﾝｸﾘｰﾄ強度・ｽﾗﾝﾌﾟは基礎・地中梁と同様のFc24N S-15と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
268	【T-S-01】 床のひび割れ防止対策として、土間ｽﾗﾌﾞ・ﾋﾟｯﾄ上版ｽﾗﾌﾞ・上部ｽﾗﾌﾞに混和材(膨張材)を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
269	【T-S-01】 構造設計特記仕様書その1で、QLﾃﾞｯｷ部の単位水量が175kg/m3以下と記載がありますが、SFﾃﾞｯｷ部に適用すると考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
270	【T-S-01】 土間ｺﾝｸﾘｰﾄの配合は、ひび割れ低減対策により、単位水量180kg/m3、水ｾﾒﾝﾄ比60%以下と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
271	【T-S-01、切抜書P130】 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ及び嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄの強度が不明です。Fc18N S-15と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
272	【T-A-28、T-S-21】 ﾋﾟｯﾄ階平面･断面図と基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図で､地中梁の配置、ﾋﾟｯﾄの範囲､ﾋﾟｯﾄ底盤の種別､人通口の位置が相違しています。基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 ﾋﾟｯﾄ階平面･断面図が正の場合、配置・符号等の分かる伏図を配布ください。	基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図を正と考えて宜しいです。	R8.10.27
273	【T-S-22､T-S-30】 Y6+2680通り軸組図 X1-X3間で地中梁の配置及び部材符号が､1階柱1階床梁伏図と相違しています。1階柱1階床梁伏図を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
274	【T-S-21～22】 FG12の人通口φ600の箇所数が､下記の様に相違しています。 3か所を正と考えて宜しいでしょうか。 □基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図：2か所 □1階柱1階床梁伏図 梁貫通孔ﾘｽﾄ(1階梁)：3か所	お見込みの通りです。	R8.10.27
275	【T-A-28、T-S-48】 土間ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟｯﾄ部の釜場800角の深さが下記の様に相違しています。 H=100を正と考えて宜しいでしょうか。 □ﾋﾟｯﾄ階平面･断面図 A･Bﾋﾟｯﾄ図 指示：H=100 □ﾋﾟｯﾄ階平面･断面図 A･B断面図 図示：H=100 □ﾋﾟｯﾄ階平面･断面図 A･B断面図 指示：H=200 □雑詳細図(1)釜場配筋図：H=100	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
276	【T-A-28】ﾋﾟｯﾄ階平面･断面図で水抜穴の記載がありますが､ｻｲｽﾞ及び設置箇所が不明です。下記の様に見込むと考えて宜しいでしょうか。 □ｻｲｽﾞ：φ75半割 □設置箇所：地中梁毎に3か所	お見込みの通りです。	R8.10.27
277	【T-S-21～22、T-S-37～38、T-A-28】 1階柱1階床梁伏図でX1～X4,Y6～Y8間のﾋﾟｯﾄ範囲内で浮き梁となる部分にFB60Aが配置されていますが､B60Aに読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
278	【T-S-21～22、T-S-37～38、T-A-28】 1階柱1階床梁伏図でX12～X13,Y6～Y8間:防火水槽範囲内にFB70Aが配置されていますが､地業無しの浮き梁ﾀｲﾌﾟと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
279	【T-S-21～22、T-A-28･36･37、T-A-64】 1階床下点検口は､下記の様に見込むと考えて宜しいでしょうか。 □1階MWC:324 ﾏﾝﾎｰﾙφ600 1ヶ所 □1階WWC:324 ﾏﾝﾎｰﾙφ600 1ヶ所 □1階機械室1:ﾏﾝﾎｰﾙφ600 1ヶ所 □1階機械室2:323 点検口600*600 1ヶ所 □1階機械室4:324 ﾏﾝﾎｰﾙφ600 1ヶ所	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
280	【T-S-21、T-S-38､48】 本体と土間ｺﾝｸﾘｰﾄの取合部に､差筋の記載がありますが､ﾋﾟｯﾄ底盤の土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(t=200)は適用外とし、地中梁へ一般定着を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
281	【T-S-22～26、T-S-38】 1～R階床梁伏図で､ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄにあるS1･S12の配置箇所が不明です。S1･S12は使用無しと考えて宜しいでしょうか。必要な場合､配置箇所を御指示下さい。	S1、S12は使用箇所ありません。	R8.10.27
282	【T-S-12､39】 ﾊｲﾍﾞｰｽNEO工法設計施工標準図3/3で､柱符号にC11Cが2か所記載されていますが､柱ﾘｽﾄよりEM450-8-30をC11C､GM600-8-48をC11･C11Dと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
283	【T-S-11～12、T-S-39】 ﾊｲﾍﾞｰｽNEO工法設計施工標準図3/3で､C1A･C11D･C21Aの柱符号の記載がありません。 柱ﾘｽﾄに記載されている型式を使用すると考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
284	【T-S-12､39】 柱C11A･C11Bの主筋本数が､下記の様に相違しています。 24本を正と考えて宜しいでしょうか。 □柱ﾘｽﾄ 指示：40本 □柱ﾘｽﾄ 図示：24本 □ﾊｲﾍﾞｰｽNEO工法設計施工標準図3/3：24本	お見込みの通りです。	R8.10.27
285	【T-A-22、T-A-31～34、切抜書P128】 外部仕上表･内部仕上表 特記事項で、48.土間に接する各室ｽﾗﾌﾞ下には断熱+ｽﾗﾌﾞ防湿を行うと記載がありますが､金抜設計書に断熱材の項目がありません。 屋内土間ｽﾗﾌﾞ下は断熱材:ﾎﾞﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種bA厚30を見込んで宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
286	【T-S-22､38、M-S-41】 1階片持ちｽﾗﾌﾞと土間ｺﾝｸﾘｰﾄの取合要領と1階梁上増打ち部と土間ｺﾝｸﾘｰﾄの取合要領で､差筋D13@300の記載がありますが､土間ｺﾝｸﾘｰﾄは本体と絶縁し､絶縁材として ｴﾗｽﾀｲﾄt=20を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
287	【T-A-22、T-A-28、T-S-21】 外部仕上表･内部仕上表 特記事項で､41.ﾋﾟｯﾄ部床､壁打ち継ぎ部はｻﾝﾀｯｸｺﾞﾑ止水板とすると記載ありますが､ﾋﾟｯﾄ階平面･断面図等で止水板の計上箇所が不明です。 下記の様に見込むと考えて宜しいでしょうか。 □計上箇所：土間ｺﾝﾋﾟｯﾄ･消火水槽廻り □仕様：早川ｺﾞﾑ ｻﾝﾀｯｸｺﾞﾑ止水版 6*150	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
288	【T-A-62、T-S-53】 設備機器鉄骨架台の無収縮ﾓﾙﾀﾙの厚みが、下記の様に相違しています。 t=50を正と考えて宜しいでしょうか。 □部分詳細図(1)(参考図)105 屋上機器類基礎(布基礎):t=30 □設備機器鉄骨架台:t=50	お見込みの通りです。	R8.10.27
289	【T-A-62、T-S-48】 部分詳細図(1) 屋上配管取出口の形状が、雑詳細図(1) ﾊﾄ小屋詳細図と相違しています。雑詳細図(1)で見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
290	【T-S-22～23、T-S-32】 Y4･5･6通り X1-950及びX1通りの柱符号が下記の様に相違しています。 C21Aを正と考えて宜しいでしょうか。 □1階柱1階床梁伏図　　C21A □1階柱2階床梁伏図　　C21 □軸組図(6) Ⓐ断面図　　C21A	お見込みの通りです。	R8.10.27
291	【T-S-24、T-S-39】 柱ﾘｽﾄ 2階にC21(φ508×9)の記載がありますが、設置個所が不明です。 2階にC21は不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

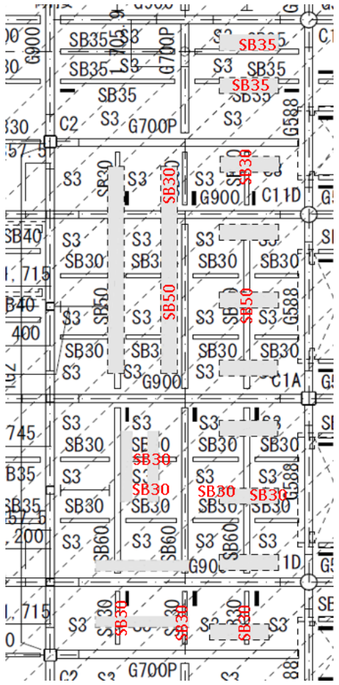
上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
292	【T-S-23、T-S-32】 G588 継手の箇所数が下記の様に相違しています。 軸組図を正と考えて宜しいでしょうか。 □1階柱2階床梁伏図 X2～3通り Y4～6通り(斜部)：8箇所 □軸組図(6) D断面図2FL Y4～6通り：4箇所	8箇所にてお見込みください。	R8.10.27
293	【T-S-23、T-S-32】 梁符号が下記の様に相違しています。 1階柱2階床梁伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 1階柱2階床梁伏図　X3通り軸組図 □X3通り Y1～Y2通り+675：　CG700　SCG700 □X3通り Y8-675～Y9通り：　CG700　SCG700	お見込みの通りです。	R8.10.27
294	【T-S-23、T-S-42】 1階柱2階床梁伏図 Y3通り及びY7通り X2～X3間にG900の配置がありますが、 X3通り側がﾋﾟﾝ接合となっています。大梁ﾘｽﾄ、梁継手ﾘｽﾄのG900Pに倣うと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。 なお、X3-X4間のG900のX3端側ピン接合部も同様にお見込みください。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

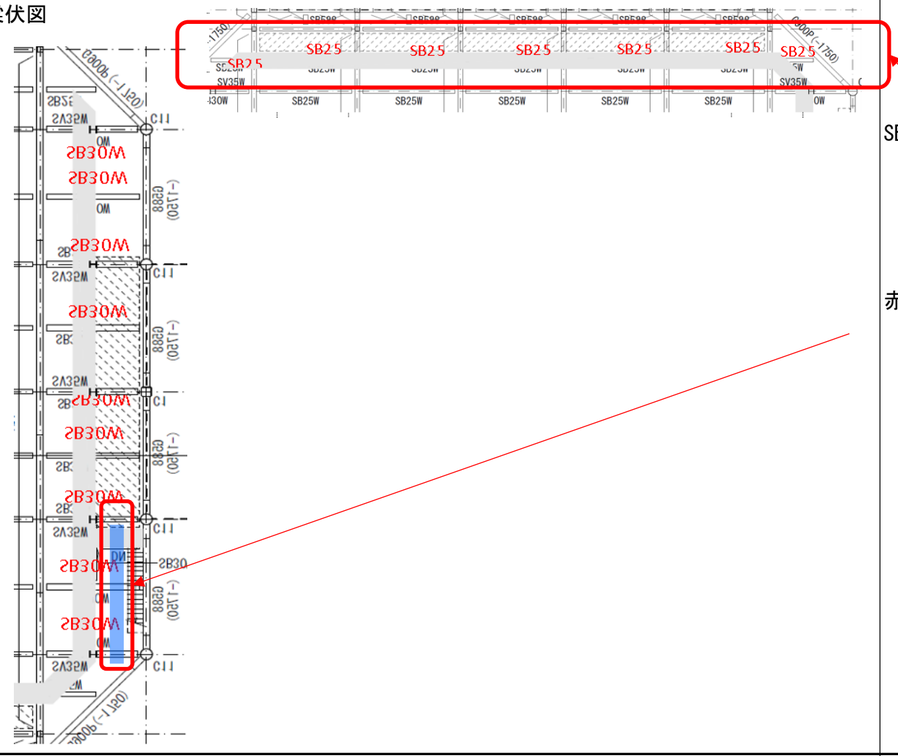
上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
295	【T-S-23、T-S-25】 梁符号に不明な箇所があります。下記図書き込みの様に考えて宜しいでしょうか。 □1階柱2階床梁伏図 	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
295	No.295の続き □3階柱R階床梁伏図 	SB25Wにてお見込みください。 赤字で記載頂いた箇所のSB30Wに加えて階段横にもY6-Y7間にSB30Wをお見込みください。	R8.10.27
296	【T-S-23、T-S-52】 雑詳細図(5) 1階床梁下壁受け材伏図 下記に吊り材の図示がありますが、 上部に吊り材を取り付ける梁が見当たりません。御指示下さい。 □Y3通り+4705 X3通り-700 □Y6通り+2445 X2通り-2000 □Y6通り+2445 X3通り-200	参照ファイルをメールにてご連絡している共有フォルダ内に格納いたしますのでご確認ください。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
297	【T-S-24、T-S-32、T-S-39】 2階柱3階床梁伏図及び軸組図(6) X4通り軸組図 2階Y3通り-1895及びY7通り+1890にC11Aの配置がありますが、柱ﾘｽﾄが不明です。1階に倣い、○-600×19と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
298	【T-S-24、T-S-32、T-S-41】 2階柱3階床梁伏図 X3通り Y4-2680～Y6+2680間にG588の配置がありますが、 ﾄﾗｽ梁断面ﾘｽﾄ TG2 上弦材(ST2u)と読み換えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
299	【T-S-32、T-S-43】 軸組図(6) X3通り 2FL Y6-3375～Y6間に符号のない梁のような記載があります。 鉄骨符号を御指示下さい。	ハト小屋の姿図を示しております。	R8.10.27
300	【T-S-26、T-S-28】 Y3通り X12～12'通りの梁符号が下記の様に相違しています。 CG588を正と考えて宜しいでしょうか。 □RFL伏図：CG588 □Y3通り軸組図：SCG588	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
301	【T-S-26、T-A-83】 母屋のｻｲｽﾞが下記の様に相違しています。R階柱R階梁(ﾄﾗｽ上弦材)伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 □R階柱R階梁(ﾄﾗｽ上弦材)伏図：C-100×50×20×3.2 @455 ・屋根詳細図(参考図) □①軒先 @750:C-100×50×20×2.3 @2250毎にﾀﾞﾌﾞﾙ 軒先第一母屋:□100×100×2.3 □②ｹﾗﾊﾞ @750:C-100×50×20×2.3 @2250毎にﾀﾞﾌﾞﾙ □③頂部 @750:C-100×50×20×2.3 @2250毎にﾀﾞﾌﾞﾙ	□軒先 @750:C-100×50×20×3.2 @2250毎にﾀﾞﾌﾞﾙ 軒先第一母屋:□100×100×3.2 □ｹﾗﾊﾞ @750:C-100×50×20×3.2 @2250毎にﾀﾞﾌﾞﾙ □頂部 @750:C-100×50×20×3.2 @2250毎にﾀﾞﾌﾞﾙ としてください。	R8.10.27
302	【T-A-83】 上記質疑で屋根詳細図(参考図)が正の場合、接続部のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ及びﾎﾞﾙﾄ等御指示下さい。	同上内容とし、R階柱R階梁(ﾄﾗｽ上弦材)伏図上の接合方法をお見込み下さい。	R8.10.27
303	【T-S-26】 母屋のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ及びﾎﾞﾙﾄ等が不明です。G.PL 6 2-M12と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
304	【T-S-27、T-S-31、T-S-43】 Y2･Y8通り軸組図 3階 X6～7及びX10～11間にHB10Wの記載がありますが、 鉄骨部材ﾘｽﾄに部材がありません。下記の様に見込むと考えて宜しいでしょうか。 □部材　：H-100×100×6×8(SS400) □接続部：G.PL-6 1×2-M16(P2=60)	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
305	【T-S-27～28、T-S-30～34、T-S-43】 鉛直ﾌﾞﾚｰｽ V2の挟みﾌﾟﾚｰﾄは下記の様に考えて宜しいでしょうか。 □PL-19 @1000 □H.T.B 1-M20	お見込みの通りです。	R8.10.27
306	【T-S-28～30、T-S-45】 鉄骨詳細図(2) 斜材 SV35Wの2C1側継手は、下記の様に考えて宜しいでしょうか。 □ｳｪﾌﾞ ：PL-12 □ﾌﾗﾝｼﾞ：PL-19 □継手 ：2SPL-12 3×2-M22	□ウェブ：お見込みの通りです。 □フランジ：お見込みの通りです。 □継手：2.SPLについてお見込みの通りです。 ボルト：3x3-M22にてお見込みください。	R8.10.27
307	【T-S-40、T-S-43】 下記ﾘｽﾄに記載の鉄骨部材の設置個所が不明です。御指示下さい。 □柱ﾘｽﾄ(2) ：C22 □鉄骨部材ﾘｽﾄ：SB20	C22、SB20は不使用とお考え下さい。	R8.10.27
308	【T-S-40、T-S-44】 組立柱 TC1 b及びcの仕口が下記の様に相違しています。 組立柱ﾘｽﾄを正と考えて宜しいでしょうか。 □組立柱ﾘｽﾄ：G.PL-16 2SPL-9 HTB 3×3-M22@60 □鉄骨詳細図(1)：通常のﾋﾟﾝ接合(二面せん断でない)	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
309	【T-S-41】 ﾄﾗｽ梁断面ﾘｽﾄ･継手表 束材(TP2)の仕口､継手部に剛接の記載がありますが、 弦材と束材の芯の交点から1000㎜を現場溶接と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
310	【T-S-41、T-S-44】 ﾄﾗｽ梁断面ﾘｽﾄ 斜材(TV1)の継手はｳｪﾌﾞのみと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
311	【T-S-54】 外構 受水槽基礎配筋図(体育館)で､a-断面とSB200仕口詳細図で鉄筋受け基礎の形状が相違しています。a-断面を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
312	【T-A-0A】 図面ﾘｽﾄにｻｲﾝ図がありません。館名ｻｲﾝ､室名ｻｲﾝ他は全て別途工事と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
313	【T-A-22】 外部･内部仕上表の特記事項№3に「特記なき限りｺﾝｸﾘｰﾄ打放し壁面は補修(薄塗ﾓﾙﾀﾙ)を行う」と記載がありますが、打放し面補修 B種と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
314	【T-A-55】 建具表(1)でSSW103のｶﾞﾗｽ欄に突付部:FL19の記載がありますが、該当箇所が不明です。突付範囲を御指示下さい。	SSW103には必要ありません。	R8.10.27
315	【T-A-56、T-A-59】 OAW301で額縁仕様が下記に様に相違しています。建具表(2)を正と考えて宜しいでしょうか。 □建具表(2)…ST SOP □建具詳細図(1)…AL	お見込みの通りです。	R8.10.27
316	【T-A-56、T-A-59】 OAW301のﾊﾟﾈﾙ仕様が下記の様に相違しています。建具表(2)を正と考えて宜しいでしょうか。 □建具表(2):ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=20 □建具詳細図(1):ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=2.0+ﾎﾝﾊﾟﾈﾙt=27	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
317	【T-A-57、T-A-36、金抜設計書P168】 SD102の寸法が下記の様に相違しています。W1840 H2100と考えて宜しいでしょうか。 □1階平面詳細図(1):W1840 □金抜設計書-鋼製建具 W1900 H2150	お見込みの通りです。	R8.10.27
318	【T-A-57、金抜設計書P166】 建具表(3)でSF101の仕上が標準錆止め塗装の記載がありますが、樹脂製枠の為、錆止め塗装は不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
319	【T-A-61】 建具詳細図(3)でRD-1納まり図に両面額縁の様な図示がありますが、仕様詳細を御指示下さい。	下がり壁下部（建具上部）に両面55*25木額縁（タモ）を開口部長さ部分に見込んでください。	R8.10.27
320	【T-A-58、T-A-61】 RD1･2のW寸法が下記の様に相違しています。建具表(4)を正と考えて宜しいでしょうか。 □建具表(4):RD1 W12830、RD2 W7595 □建具詳細図(3)(参考図):RD1 W11750、RD2 W7615	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
321	【T-A-55、金抜設計書P179】 耐火ﾎﾞｰﾄﾞの厚みが下記の様に相違しています。建具表(1)を正と考えて宜しいでしょうか。 □建具表(1):t=20 □金抜設計書-内外装 t=35	金抜設計書-内外装 t=35を正としてください。	R8.10.27
322	【T-A-86、T-A-87】 下記材料等の参考ﾒｰｶｰ品番を御指示下さい。 □床:ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ (VT-1) □床:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (VS-1) □床:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (VS-2) □床:高耐久ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=18 (FWD-1) □体育館 鋼製床組 □武道場 鋼製床組	□床:ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ (VT-1) 東リ一般ルースレイ50NWEX 同等品 □床:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (VS-1) 東リ一般フロアリュームソイルドNW 同等品 □床:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (VS-2) 東リ一般ルースレイ50NWEX 同等品 □床:高耐久ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=18 (FWD-1) 床:高耐久ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=18 (FWD-1) 18X217X1800 (表層カバ6mm) SMH加工処理 工場7回塗装品 同等品 研磨・ウレタン塗装 ポリッシャー掛け 1液性湿気硬化型ｳﾚﾀﾝ塗装1回塗り 同等品 □体育館 鋼製床組 ジム・エース900-3特殊形 H=500 染野製作所 同等品 □武道場 鋼製床組 ジム・エース1200RK-SR形 H=500 染野製作所 同等品	R8.10.27
323	【T-A-22、T-A-31～34】 外部仕上表･内部仕上表で断熱材の厚みが特記事項17･断面詳細図(1)ではt=25、 断面詳細図(4)ではt=30の記載があります。厚みt=25と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
324	【T-A-38、T-A-62】 屋上設備基礎ｽﾗﾌﾞ下断熱材が部分詳細図105.111では確認出来ません。不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
325	【M-A-15、T-A-22、T-A-36.37、T-A-31～33、T-A-34】 耐火被覆で仕様･範囲が下記の様に相違しています。 下記①②③の様に考えて宜しいでしょうか。 □補足仕様書鉄骨工事：柱･梁とも耐火被覆 □内部仕上表(右下)：柱のみ耐火被覆 □平面詳細図、間仕切で囲われ見え隠柱あり □断面詳細図(1)～(3)：見え掛柱は耐火ｼｰﾄ+塗装、見え掛梁はSOP □断面詳細図(4)：天井懐内等見え隠れ柱･梁に特記なし ①武道館(1階)･体育館(3階)：全てに耐火被覆必要 ②見え掛柱･梁：耐火ｼｰﾄ+SOP ③見え隠れ柱･梁：ﾛｯｸｳｰﾙ吹付t=25	①武道館(1階)･体育館(3階)：柱全てに耐火被覆必要 ②見え掛柱　　：耐火ｼｰﾄ+SOP ③見え隠れ柱　　：ﾛｯｸｳｰﾙ吹付t=25 ④防火区画上部梁　　：ﾛｯｸｳｰﾙ吹付t=25	R8.10.27
326	【T-A-28、T-A-22】 消火水槽･地下ﾋﾟｯﾄ防水仕様が下記の様に相違しています。 下地を含め下記①②③④の様に考えて宜しいでしょうか。 □ﾋﾟｯﾄ階平面･断面図：塗膜防水(ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-1工法) □外部仕上表･内部仕上表-特記事項16：消火水槽は塗膜防水、配管ﾋﾟｯﾄは防水無し □外部仕上表･内部仕上表-特記事項32：消火水槽･配管ﾋﾟｯﾄはﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2工法 □外部仕上表･内部仕上表-特記事項40、ﾋﾟｯﾄ部外壁及び床部はﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-1工法 ①床：防水ﾓﾙﾀﾙの上塗膜防水(ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2工法同等) ②壁：打放し補修の上塗膜防水(ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2工法同等) ③独立梁型･天井(見上)：打放し補修仕上脱枠のまま ④釜場：防水ﾓﾙﾀﾙの上塗膜防水(ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2工法同等)	お見込みの通りです。	R8.10.27
327	【T-A-28】 WC下ﾋﾟｯﾄについて下記の様に考えて宜しいでしょうか。 □通気管φ75：VP管 □水抜穴：VP管φ75半割	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
328	【T-A-64、T-A-36、T-S-22】 床下点検口(凡例323)とﾏﾝﾎｰﾙ(凡例324)の配置が下記の様に相違しています。1階柱1階床梁伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 平面詳細図(1)(2)　/　1階柱1階床梁伏図 口MWC･WWC：凡例324 ﾏﾝﾎｰﾙ　/　床下点検口 口機械室2：凡例323 床下点検口 / 記載なし(該当無し) 口機械室1：記載なし(該当無し) /　ﾏﾝﾎｰﾙ	お見込みの通りです。	R8.10.27
329	【T-A-28】 ﾋﾟｯﾄ階平面･断面図でｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟは打込ﾀｲﾌﾟと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
330	【T-A-37、T-A-64】 平面詳細図(2)-機械室4で部分詳細図324 ﾏﾝﾎｰﾙの記載がありますが、下部ﾀﾗｯﾌﾟは部分詳細図325壁支持梯子ﾀｲﾌﾟと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
331	【T-A-34、T-A-36】 1階X1～X5通武道場側、平面詳細図より特記なき限り外壁側ﾌｶｼ壁はW-1と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
332	【T-A-31.32、T-A-36.37】 1階平面詳細図(1)・(2)で1階Y1・Y9通移動観覧席外壁側に下地線が無く、断面詳細図では断熱材現しの記載があります。ﾌｶｼ壁W-1が必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
333	【T-A-31～34、T-A-36～40】 外壁側ﾌｶｼ壁の下地が下記の様に相違しています。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。断面詳細図を正とする場合は、SF(一般用軽量形鋼材下地)の詳細を御指示下さい。 ﾛ断面詳細図(1)～(4)：SF（一般構造用軽量形鋼材） ﾛ1階平面詳細図(1)・(2)、点検通路平面詳細図-M2(1)・(2)、 点検通路平面詳細図-M3：W-1 LGS	お見込みの通りです。	R8.10.27
334	【T-A-34、T-A-36】 断面詳細図(4)X1通+≒1500の天井裏外壁面は断熱材現しで外壁ﾌｶｼ壁（LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ共）の記載がありません。SSW101～104部も倣い建具上部について外壁ﾌｶｼ壁は計上不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
335	【T-A-42･43、T-A-42、T-A-43】 ﾄｲﾚの間仕切下地が下記の様に相違しています。LGS間仕切を正と考えて宜しいでしょうか。SF間仕切を正とする場合は、SF(一般用軽量形鋼材下地)の詳細を御指示下さい。 ﾛﾄｲﾚ詳細図(1)・(2)-平面 W1他：LGS ﾛﾄｲﾚ詳細図(1)-展開 符号a･b：SF（一般構造用軽量形鋼材） ﾛﾄｲﾚ詳細図(2)-展開 符号a･b：LGS	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
336	【T-A-22、T-A-63.67】 間仕切ｽﾀｯﾄﾞ寸法が下記の様に相違しています。内部仕上下地材料表を正と考えて宜しいでしょうか。又、外壁ﾌｶｼ壁も倣って宜しいでしょうか。 □外部仕上表･内部仕上表-内部仕上下地材料表-壁：LGS=1F:100、2.3F:65 □部分詳細図(2)-219：LGSは1階･R階は100、2～6階は65	お見込みの通りです。	R8.10.27
337	【T-A-22、T-A-36.37】 外部仕上表・内部仕上表-内部仕上下地材料表で「※Gはｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填とする」の記載がありますが、ｸﾞﾗｽｳｰﾙの厚みと密度は下記の様に考えて宜しいでしょうか。 □LGS65：GWt=50、24K □LGS90：GWt=75、24K □LGS100：GWt=100、24K	お見込みの通りです。	R8.10.27
338	【T-A-36.37】 1階平面詳細図(1)･(2)でX5､X12通の柱型に『W-8G』の記載がありますがｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填が必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
339	【T-A-65】 部分詳細図(4)で413～415にﾗｲﾆﾝｸﾞの記載がありますが、軽鉄壁下地は65型と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
340	【T-A-22･63】 部分詳細図(2)-226.228で塩ビ廻り縁の記載がありますが､設置箇所は外部仕上表･内部仕上表に記載の男女更衣室､MWCのみ設置と考えて宜しいでしょうか。他設置箇所がある場合は設置箇所と仕様を御指示下さい。	お見込みの通りです。	R8.10.27
341	【T-A-22、T-A-49･50】 天井下地仕様が下記の様に相違しています｡外部仕上表･内部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか｡天井伏図を正とする場合は､SF(一般用軽量形鋼材下地)の詳細を御指示下さい。 □外部仕上表･内部仕上表:C-1･2･4･5 (LGS下地) □1～3階天井伏図-凡例C･H･M･N:SF(一般用軽量形鋼材下地)	お見込みの通りです。	R8.10.27
342	【T-A-22、T-A-49】 1階風除室の天井下地が下記の様に相違しています。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表･内部仕上表：C4 □天井伏図(1)：C-2	お見込みの通りです。	R8.10.27
343	【T-A-22、T-A-49】 1階廊下の天井下地が下記の様に相違しています。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表･内部仕上表：C5 □天井伏図(1)：C-2	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
344	【T-A-34、T-A-36】 廊下X4･X5通柱型の仕様が下記の様に相違しています。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 □断面詳細図(4)：耐火ｼｰﾄ+塗装仕上げ □1階平面詳細図(1)：W-1･W-8G	柱の耐火被覆は以下の通り ①武道館(1階)･体育館(3階)：柱全てに耐火被覆必要 ②見え掛柱　　：耐火ｼｰﾄ+SOP ③見え隠れ柱　　：ﾛｯｸｳｰﾙ吹付t=25 内装仕上は、平面詳細図を正としてください。	R8.10.27
345	【T-A-44】 展開図(1)-廊下展開図-C2でX4通にCH4200-開口2500=1700の下がり壁の記載があります。下地はLGS65と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
346	【T-A-44、T-A-64】 上記質疑で下がり壁下端に、部分詳細318の上一方枠を見込んで宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
347	【T-A-44】 展開図(1)-廊下･C3面に受付ｶｳﾝﾀｰの様な図示があります。受付ｶｳﾝﾀｰの場合、仕様・詳細を御指示下さい。	長さ1500×幅150×厚35 30㎜ランバーコア下地 上面メラミン貼り 裏面ポリ合板 小口：リンクエッジ　同等品	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
348	【T-A-22、M-A-09】 外部仕上表･内部仕上表-事務室でﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙVT(1)ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ系の記載がありますが、t=2.0帯電防止と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
349	【T-A-22、T-A-49】 事務室で天井の仕上が下記の様に相違しています。外部仕上表･内部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表･内部仕上表：GB(D-2)t=9.5+C1 □天井伏図(1)：岩綿吸音板t=9+C-2	お見込みの通りです。	R8.10.27
350	【T-A-49･63】 部分詳細図(2)で209天井段差部分納まりの記載がありますが、各室折上天井は天井同仕上とし、納まりは部分詳細図と考えて宜しいでしょうか。 異なる場合は、納まり詳細を御指示下さい。	お見込みの通りです。	R8.10.27
351	【T-A-22】 下記仕上の厚みは下記の様に考えて宜しいでしょうか。 □長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄVS(1)(模様付)：t=2.5 □長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾉﾝｽﾘｯﾌﾟVS(2)(耐薬品性)：t=2.5	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
352	【T-A-22、T-A-49】 男子更衣室･MWC･WWC･HWCで天井の仕上が下記の様に相違しています。外部仕上表･内部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表･内部仕上表：GB(D-1)t=9.5+C1 □天井伏図(1)：岩綿吸音板t=9+C-2	お見込みの通りです。	R8.10.27
353	【T-A-36･42･43、T-A-64】 1階平面詳細図(1)他で更衣室･WC等に部分詳細図(3)-318より壁小口に一方枠を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
354	【T-A-22、T-A-36】 内部仕上表で前室･USの壁仕上にEP-G+ﾒﾗﾐﾝ化粧板t=3.0と記載がありますが施工範囲等不明です。範囲･納まり等御指示下さい。	前室の壁だけお見込み下さい。	R8.10.27
355	【T-A-22・36】 内部仕上表-前室･US備考欄に棚の記載がありますが 仕様･詳細が不明です。御指示下さい。	不要です。削除してください。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
356	【T-A-22、T-A-64】 SKﾗｲﾆﾝｸﾞの仕上が下記の様に相違しています。部分詳細図(3)を正と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表･内部仕上表：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 □部分詳細図(3)-319：ｹｲｶﾙ板t=8.0+EP-G	外部仕上表･内部仕上表：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板が正です。	R8.10.27
357	【T-A-43、T-A-64】 ﾄｲﾚ詳細図(2)で男子SKは奥行き芯700の記載がありますが､部分詳細図(3)-319の棚･ﾀｵﾙ掛け壁ﾎﾟﾘ合板を詳細寸法見込んで宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
358	【T-A-42.43】 ﾄｲﾚ詳細図(1)(2)でHWC展開図より壁ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板～EP-G取合見切はｽﾃﾝﾚｽ製と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
359	【T-A-42･43、T-A-65】 MWC･WWCでﾗｲﾆﾝｸﾞ面台の仕様が下記の様に相違しています。部分詳細図(4)を正と考えて宜しいでしょうか。 □ﾄｲﾚ詳細図(1)･(2)：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt=21 □部分詳細図(4)-413.415：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt=30(下地合板t=21)	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
360	【T-A-42、T-A-65】 MWCで洗面ｶｳﾝﾀｰのH寸法が下記の様に相違しています。部分詳細図(4)を正と考えて宜しいでしょうか。 □ﾄｲﾚ詳細図(1)：H=730 □部分詳細図(4)-411：H850	ﾄｲﾚ詳細図(1)：H=730が正です。	R8.10.27
361	【T-A-43･65】 ﾄｲﾚ詳細図(2)にて洗面ｶｳﾝﾀｰ前にﾗｲﾆﾝｸﾞ面台W=250の図示がありますが、展開図･部分詳細図(4)-411では図示がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
362	【T-A-42】 ﾄｲﾚ詳細図(1)でWWCの壁仕様が下記の様に相違しています。平面を正と考えて宜しいでしょうか。 □平面：W-1・W-1bG □凡例：SF+GB®12.5+12.5	お見込みの通りです。	R8.10.27
363	【T-A-22、T-A-49】 勝手口の天井仕上が下記の様に相違しています。外部仕上表･内部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表･内部仕上表：直天 □天井伏図(1)：LGS+GB-Rt=12.5+GWﾎﾞｰﾄﾞt50	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
364	【T-A-22、T-A-85】 武具庫の床仕上が下記の様に相違しています。武道館と同仕様と考え、鋼製床伏図(2)を正と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表･内部仕上表：VS(1)+F1 □鋼製床伏図(2)：FWD(1)	お見込みの通りです。	R8.10.27
365	【T-A-22、T-A-34、T-A-36】 武道館の壁仕上が下記の様に相違しています。外部仕上表･内部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表･内部仕上表：W-3G・W-3TG・W-1TG＋EP-G □断面詳細図(4)：衝撃吸音壁+化粧ﾊﾟﾈﾙ有孔板t15+CL ｼﾞﾑｳｫｰﾙ同等品､ﾀﾓ柾目 □1階平面詳細図(1)：W-3G・W-3TG・W-1TG	お見込みの通りです。	R8.10.27
366	【T-A-22、T-A-34、T-A-49】 武道館天井仕上が下記の様に相違しています。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 □内部仕上表：DR(1)t=9.5+C2 □断面詳細図(4)：GB(P)t=9.5 □天井伏図(1)：岩綿吸音板t=9+C-2	お見込みの通りです。	R8.10.27
367	【T-A-22、T-A-49】 武具庫の天井仕上が下記の様に相違しています。天井伏図(1)を正と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表･内部仕上表：GB(D-1)+C1 □天井伏図(1)：岩綿吸音板t=9+C-2	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
368	【T-A-46】 展開図(3)-武道場でY5通に棚の記載がありますが、仕様・詳細を御指示下さい。	長さ1500×幅600×厚35　受けアングル補強付 30㎜ランバーコア下地 上面メラミン貼り 裏面ポリ合板 小口：リンクエッジ　同等品	R8.10.27
369	【T-A-34、T-A-38、T-A-53】 断面詳細図(4)で2階X3/Y5ﾊﾄ小屋部分に出入口がないﾃﾞｯﾄｽﾍﾟｰｽの記載がありますが、仕上は下記の様に考えて宜しいでしょうか。 □床・ﾊﾄ小屋天端：ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ □RC立上・ﾊﾄ小屋壁：普通型枠外しのまま □内部壁：ALC表し □天井：ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ現しのまま □柱・梁：耐火被覆はなし	□床・ﾊﾄ小屋天端：ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ　＝　お見込みの通りです。 □RC立上・ﾊﾄ小屋壁：普通型枠外しのまま　＝　お見込みの通りです。 □内部壁：ALC表し　＝　お見込みの通りです。 □天井：ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ現しのまま　＝　お見込みの通りです。 □柱・梁：耐火被覆はなし　＝　柱は耐火被覆あり、梁は無	R8.10.27
370	【T-A-22、T-A-45・49】 機械室1～4の天井高が下記の様に相違しています。仕上がGW(1)+C-2仕上の為、外部仕上表・内部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 □外部仕上表・内部仕上表：CH5000 □展開図(2)・天井伏図(1)：CH5675	お見込みの通りです。	R8.10.27
371	【T-A-33、T-A-22、T-A-49】 器具庫天井が下記の様に相違しています。断面詳細図で直天の為、ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ面SOP塗と考えて宜しいでしょうか。 □内部仕上表:鉄骨現し+SOP □天井伏図(1):SOP+C-2	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
372	【T-A-22、T-A-31.32、T-A-49】 移動観覧席収納が仕上表に記載がありません。下記の様に考えて宜しいでしょうか。 □床：F-1+表面強化剤塗布 □巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60 □壁：全面W-1+EP-G □天井：ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ面SOP塗	お見込みの通りです。	R8.10.27
373	【T-A-84.86】 体育館鋼製下地ｼｽﾃﾑ床詳細より移動観覧席補強とﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ･器具庫前補強が重複する範囲がありますが、移動観覧席補強にて計上して宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
374	【T-A-31】 断面詳細図(1)-体育館の衝撃吸収型壁が、Y8+1640のみ衝撃吸収壁+化粧ﾊﾟﾈﾙ～となっており、Y5-Y6通記載と相違しています。衝撃吸収型内壁ｼｽﾃﾑ木製板(UV塗装)と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
375	【T-A-63】 部分詳細図(2)-220内部壁下地:W-12 衝撃吸収型内壁ｼｽﾃﾑ木製板(UV塗装)に下記表記がありますが､衝撃吸収壁+化粧ﾊﾟﾈﾙ有孔t15+CL(ｼﾞﾑｳｫｰﾙﾊﾟﾈﾙ同等品)の事と考えて宜しいでしょうか。 □有孔板 290*1800 横目地6mm･縦目地無、 天然木化粧合板 t15 塗装品	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
376	【T-A-33･34、T-A-36.37、T-A-63】 体育館壁の『LGS+GB-Rt=12.5衝撃吸収型内壁ｼｽﾃﾑ木製板(UV塗装)』について、 断面詳細図(3)(4)で、X5.X12通のLGS+GB-Rt=12.5は、1階平面詳細図(1)(2)の壁凡例W-8G(片面耐火)で計上と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
377	【T-A-88.89】 壁詳細図(1)で、凡例C：胴縁材 ﾁｬﾝﾈﾙ(ｼｽﾃﾑ壁工事外)は内壁ｼｽﾃﾑ前面に必要でしょうか。納まり･胴縁材寸法等仕様も併せて御指示下さい。	お見込みの通りです。	R8.10.27
378	【T-A-22、T-A-31～34】 体育館壁仕上(内壁ｼｽﾃﾑ除く)が下記の様に相違しています。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 □仕上表：EP-G □断面詳細図：防水型複層塗材E	お見込みの通りです。	R8.10.27
379	【T-A-35、T-A-39】 2階ﾒﾝﾃﾅﾝｽ通路～階段間仕切が下記の様に相違しています。通路側がW-8G、階段室側がW-1:GB-Rt=12.5と考えて宜しいでしょうか。 □階段詳細図：W-8G □点検通路平面詳細図-M2(2)：W-1	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
380	【T-A-22、T-A-31～34】 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ通路床が下記の様に相違しています。勾配ﾓﾙﾀﾙの上塗床と考えて宜しいでしょうか。 □仕上表：塗床 □断面詳細図：勾配ﾓﾙﾀﾙt=20～80	お見込みの通りです。	R8.10.27
381	【T-A-31～34】 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ通路の巾木はﾋﾞﾆﾙ巾木H=60と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
382	【T-A-22、T-A-50】 外部仕上表･内部仕上表-階段室で天井にGB(D-2)t=9.5の記載がありますが、施工範囲が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
383	【T-A-22、T-A-35、T-A-67】 階段踏み面が下記の様に相違しています。階段詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 □内部仕上表：VS(1)+F1 □階段詳細図：縞鋼板 □部分詳細図512：ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
384	【T-A-49･50、T-A-63･64】 天井伏図･部分詳細図でﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙの記載がありますが施工範囲が不明です。御指示下さい。	事務所内に壁側4面見込んでください。	R8.10.27
385	【T-A-63、T-A-64】 上記質疑に関連して、ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙの仕様が下記の様に相違しています。部分詳細図(2)を正と考えて宜しいでしょうか。 □部分詳細図(2):ﾄｰｿｰ Tﾌｯｸ30A同等、耐吊荷重100kg/m 1ヶ所/m □部分詳細図(3):SBﾌｯｸ @600	お見込みの通りです。	R8.10.27
386	【T-A-49･50、T-A-63･64】 天井伏図･部分詳細図でｶｰﾃﾝﾚｰﾙの記載がありますが施工範囲が不明です。御指示下さい。	質疑応答384と同じ	R8.10.27
387	【T-A-22】 外部･内部仕上表の特記事項№35に合金骨材配合強靭床、№36に樹脂系防塵塗床の記載がありますが、適用なしと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
388	【M-A-22】 内部仕上･下地材料表の下欄に「※ひび割れ対策としてｺﾝｸﾘｰﾄ打設補助材ｼｰｹﾞｰﾄ E-CONを利用すること」と記載がありますが適用範囲を御指示下さい。	表面強化剤塗布の床仕上げ部分です。	R8.10.27
389	【T-A-22】 内部仕上表で特記事項No3に「ｽﾗﾌﾞ断熱は、特記なき限り外壁より1.0m範囲とする。」と記載がありますが､施工箇所･仕様が不明です。必要な場合は、文教施設・体育館それぞれの施工箇所を併せて御指示下さい。	必要ありません。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
390	【T-A-22】 内部仕上表の認定番号より、耐火ｼｰﾄはSKﾀｲｶｼｰﾄで見込むと考えて宜しいでしょうか。認定番号(FP060CN-0584・FP060CN-0598・FP060CN-0009)のそれぞれの施工範囲を併せて御指示下さい。	お見込みの通りです。 以下施工範囲 ・ FP060CN-0598 ・ 耐火時間: 1時間耐火 ・ 部位・形状: 柱（単体）／角形鋼管（□）および丸形鋼管（○） ・ 主材膜厚: 1.7 mm ・ 適用鋼材サイズ: □300×300×9 ～ □1000×1000×40、 φ382×9 ～ φ1016×40（幅厚比制限あり） ・ FP060CN-0584 / FP060CN-0584-1 ・ 耐火時間: 1時間耐火 ・ 部位・形状: 柱（単体）／角形鋼管（□）および丸形鋼管（○） ・ 主材膜厚: 3.0 mm（1.5 mm × 2重貼り） ・ 適用鋼材サイズ: ・ FP060CN-0584 は400級のみ ・ FP060CN-0584-1 は490級および大臣認定鋼材を含む ・ 適用範囲：□100×100×4.5 ～ □300×300×9、 φ128×4.5 ～ φ382×9 ・ FP060CN-0009 ・ 耐火時間: 1時間耐火 ・ 部位・形状: 柱（単体）／角形鋼管（□）および丸形鋼管（○） ・ 主材膜厚: 3.0 mm ・ 適用鋼材サイズ: 角形鋼管 □300×300×9以上、 丸形鋼管 φ318.5×9以上	R8.10.27
391	【M-A-05】 建築工事特記仕様書(4)-12.木工事で下記の項目に適用印の記載がありますが、本工事に適用なしと考えて宜しいでしょうか。必要な場合は、適用箇所を御指示下さい。 □3.産地等 - 県産木材（仕様樹種：すぎ） □10.防腐･防蟻･防虫処理 - 防虫処理 行う □11.床板張り - 県産木材（板材） □12.壁及び天井下地 - 県産木材（板材）、図示	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

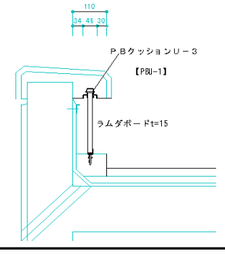
上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
392	【T-A-62～67】 部分詳細で下記の適用詳細がありますが使用箇所が確認できません。全て適用無しで宜しいでしょうか。必要な適用項目がありましたらそれぞれの使用範囲を併せて御指示下さい。 □No.205：F-3ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ □No.206：F-5鋼製床下地 □No.208：防煙垂れ壁 □No.213：床材立上げ □No.218：床見切 □No.302：間接照明天井 □No.306：照明ﾎﾞｯｸｽ □No.307：天井ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ □No.308：ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ □No.312：天井点検口（ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ） □No.314：MB扉 □No.320：湯沸かしﾕﾆｯﾄ □No.401：防護柵 □No.402：EXP・J □No.414：ｽﾃﾝﾚｽ面台 □No.501：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ給湯器設置下地	□No.205：F-3ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ　必要なくなりました。 □No.206：F-5鋼製床下地　事務室 □No.208：防煙垂れ壁　必要なくなりました。 □No.213：床材立上げ　必要なくなりました。 □No.218：床見切　必要なくなりました。 □No.302：間接照明天井　必要なくなりました。 □No.306：照明ﾎﾞｯｸｽ　必要なくなりました。 □No.307：天井ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ　必要なくなりました。 □No.308：ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　必要なくなりました。 □No.312：天井点検口（ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ）　必要なくなりました。 □No.314：MB扉　必要なくなりました。 □No.320：湯沸かしﾕﾆｯﾄ　必要なくなりました。 □No.401：防護柵　必要なくなりました。 □No.402：EXP・J　渡り廊下・文教施設はNo.472参照。 □No.414：ｽﾃﾝﾚｽ面台　必要なくなりました。 □No.501：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ給湯器設置下地　必要なくなりました。	R8.10.27
393	【M-A-04、T-A-22】 外部・内部仕上表の特記事項No33に塗膜防水はｳﾚﾀﾝ塗膜防水の記載がありますが、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水はX-2工法t=3mmﾒｯｼｭ補強と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
394	【M-A-03、T-A-22、金抜設計書P-149】 屋上の防水仕様が下記の様に相違しています。仕上表、金抜設計書を正と考えて宜しいでしょうか。 □建築工事特記仕様書(2) ⑨防水工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水: AI-1 □仕上表:As断熱防水 BI-1 □金抜設計書:断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 BI-1	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

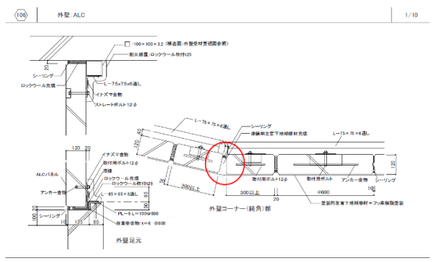
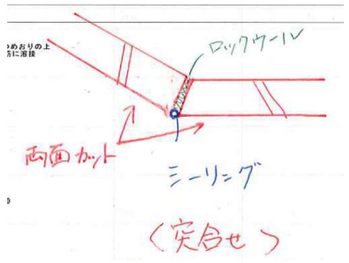
上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
395	【T-A-62、金抜設計書P-149】 部分詳細図(1)で101ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ詳細で排水溝部に断熱材の記載がありません。溝部に断熱材は不要と考えて宜しいでしょうか。	必要です。　お見込み下さい。	R8.10.27
396	【金抜設計書P-149、T-A-31他、T-A-62】 金抜設計書の防水で立上り乾式保護板の計上がありますが各断面詳細図のﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ断面に図示がありません。乾式保護材は不要と考えて宜しいでしょうか。	修正版の矩計に記載して居ます。（前回提出）	R8.10.27
397	【-】 上記質疑で乾式保護板ありの場合、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ納まり断面及び金抜設計書に計上のH=70～H=290の数量計上範囲をそれぞれ図示頂けないでしょうか。保護材の厚みと併せて御指示下さい。	右記になります。 	R8.10.27
398	【T-A-62、金抜設計書P-158】 部分詳細図(1)101詳細の溝に防水ﾓﾙﾀﾙの記載がありますがひび割れ防止の為、切抜書に計上のSUS溶接金網φ3.0 50*50を見込む考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
399	【T-A-62】 部分詳細図(1)(参考図)106外壁ｺｰﾅｰ(鈍角)部の詳細図でｺｰﾅｰ部に塗装用左官下地補修材充填の上、塗装の記載がありますが、縦壁ﾛｯｷﾝｸﾞ工法は建物の変形に追従する為、仕上げ面が割れます。又､鈍角ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙは制作不可ですので、下記の様にﾊﾟﾈﾙ両端をｶｯﾄし版間をﾛｯｸｳｰﾙ+ｼｰﾘﾝｸﾞにて納めると考えて宜しいでしょうか。  ロックウール 両面カット シーリング （定合せ）	お見込みの通りです。	R8.10.27
400	【T-A-62】 外壁:ALC 外壁ｺｰﾅｰ(鈍角)部の詳細図にて、塗装用左官下地補修材と記載ありますが、SK化研㈱：ｶｹﾝﾌｨﾗｰを見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
401	【T-A-22】 外部仕上表の外部床にﾊﾟｰﾐｱｺﾝの記載がありますが､土間ｺﾝｸﾘｰﾄ面にt=100程度で見込んで宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。　ﾊﾟｰﾐｱｺﾝの施工厚は80です。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
402	【T-G-1】 外構詳細図にﾊﾞﾘｶｰ ｽﾃﾝﾚｽ製既製品の記載がありますが､ﾒｰｶｰ品番等がありましたら御指示下さい。	カネソウ　ステンレス製　固定式　後付タイプ　丸形ベースプレート（-AR） 製品符号：EA－AR（後付タイプ）同等品	R8.10.27
403	【T-G-1】 外構詳細図で駐車ｽﾍﾟｰｽの記載がありますが床仕様が不明です。床施工は土木工事(別途)と考えﾗｲﾝ引き･車止めのみ建築工事と考えて宜しいでしょうか。 床施工まで建築工事の場合､床仕様及び詳細を併せて御指示下さい。	お見込みの通りです。	R8.10.27
404	【T-M-05、T-A-83】 金属屋根で下葺材料の仕様が下記の様に相違しています。屋根詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 □建築工事特記仕様書(4)-13.屋根及びとい工事:ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940 □屋根詳細図:改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	お見込みの通りです。	R8.10.27
405	【T-A-38～41、T-A-62】 各階点検通路平面図で屋根に排水溝の記載がありますが溝巾は部分詳細図(1)101詳細よりW=800で見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
406	【T-A-34他】 断面詳細図(4)でX4通のRFLﾗｲﾝｽﾗﾌﾞ下に断熱材t=25L=300の記載がありますが現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付(A種 1)で見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
407	【T-A-33】 断面詳細図(3)で屋外機械置場の外壁面にｱﾙﾐﾊﾆｶﾑ庇 D=800の記載がありますが設置場所はOAW302の庇と考えて宜しいでしょうか。W寸法及び参考ﾒｰｶｰ・品番と併せて御指示下さい。	お見込みの通りです。　アルフィン庇　AD2S W=5800*D800　同等品	R8.10.27
408	【T-A-33】 断面詳細図(3)で屋外機械置場の外壁RC-ALC面取合部にｱﾙﾐ水切の記載がありますが、t=2.0 W=150 焼付塗装程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
409	【T-A-33、T-A-34】 断面詳細図(3)でX12-13通間-3FL屋外機械置場にﾄﾞﾚｲﾝの記載がありますが、断面詳細図(4)でX3-4通間-2FL屋外機械置場にﾄﾞﾚｲﾝの記載がありません。仕様・2階から1階まで動線を御指示下さい。	T-A-38図　床面勾配により、X4より1800程度の壁面下部開放により、 Y1、Y9を水下として流れ、X6通りの雨水ドレーンへ流します。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
410	【T-A-40、T=A-62】 点検通路平面詳細図-M3で屋外機置場にﾀﾗｯﾌﾟの記載がありますが部分詳細図(1)の107詳細のﾀﾗｯﾌﾟを見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
411	【T-A-36･37、T-A-64】 部分詳細図(3)-313ｲﾝﾀｰﾌｫﾝﾌﾟﾚｰﾄの設置箇所が不明です。該当なしと考えて宜しいでしょうか。	T-G-01　中央下部に風除室外部にインターホンがあります。	R8.10.27
412	建具周りの漏水防止のため外部ｻｯｼ廻りは2重ｼｰﾙと考えて宜しいでしょうか。(ｻｯｼ枠は2重ｼｰﾙ形状)	お見込みの通りです。	R8.10.27
413	【T-A-31他】 1階の外部ｻｯｼ下RC立上部に打継二重ｼｰﾘﾝｸﾞを見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
414	【M-A-29】 立面図で凡例D 伸縮目地の記載がありますが漏水防止の為、二重ｼｰﾙと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
415	【T-A-64】 1階平面詳細図で外部出入口にｽﾘｯﾄ側溝(327詳細)の記載がありますが、ｽﾘｯﾄ側溝の参考ﾒｰｶｰ・品番を御指示下さい。	カネソウのプレキャスト側溝用スリットみぞ蓋 （ボーダースリット） 側溝はU型側溝150です。	R8.10.27
416	点検通路平面図で屋上にﾄﾞﾚｲﾝ詰まり等の漏水防止のためｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管を下記ヶ所数を見込んで宜しいでしょうか。 □点検通路平面図-M2：4ヶ所 □点検通路平面図-M3：4ヶ所 □点検通路平面図-R ：4ヶ所	お見込みの通りです。	R8.10.27
417	【T-A-66】 部分詳細図(5)の508詳細 軒天ｽﾘｯﾄ・屋外照明取付金物詳細図の軒天裏壁面に「黒く塗る」の記載がありますが軒天裏壁面(床除く)にEP吹付程度を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
418	【T-A-31他、T-A-62】 断面詳細図(1)等の外壁ALC～腰壁取合に水切金物の記載がありません。水切金物は不要、ｼｰﾙ納まりと考えて宜しいでしょうか。否の場合、水切の仕様及び納まりを併せて御指示下さい。	お見込みの通りです。	R8.10.27
419	【T-G-03】 受水槽詳細図で受水槽廻りに侵入防止ﾌｪﾝｽ(破線)の記載がありますが別途工事で宜しいでしょうか。(文教施設共)	お見込みの通りです。	R8.10.27
420	【T-A-22】 外部軒天井のOSHIROX ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｶﾗｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法 軒天井木目調特殊塗装(同等品)とありますが、仕上ｲﾒｰｼﾞﾊﾟﾀｰﾝは、OKU（ｵｰｸ調） で考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
421	【M-A-16】 建築工事補足仕様書(2)-20章-㉑に郵便受けの記載がありますが、文教施設･体育館それぞれ1ヶ所必要と考えて宜しいでしょうか。田島ﾒﾀﾙﾜｰｸの参考品番も併せて御指示下さい。	お見込みの通りです。　GMX-2同等品	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
422	【T-S-101】 土間ｺﾝｸﾘｰﾄの配合は、ひび割れ低減対策により、単位水量180kg/m3、水ｾﾒﾝﾄ比60%以下と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
423	【T-S-01】 構造設計特記仕様書その1で、QLﾃﾞｯｷ部の単位水量が175kg/m3以下と記載がありますが、SFﾃﾞｯｷ部に適用すると考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
424	【T-S-116、T-S-42】 SFﾃﾞｯｷの柱廻りに、ひび割れ防止補強筋として、2-D13(L=1500)を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
425	【T-S-114～115】 土に接するｽﾗﾌﾞ:S1の地業は、捨てｺﾝｸﾘｰﾄt50+砕石t60と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
426	【T-C-01、T-S-115】 基礎下の地業厚が下記の様に相違しています。 基礎ﾘｽﾄを正と考えて宜しいでしょうか。 □B～B'断面図：200㎜(捨ｺﾝｸﾘｰﾄt=50+砕石t=150) □基礎ﾘｽﾄ　　：110㎜(捨ｺﾝｸﾘｰﾄt=50+砕石t=60)	お見込みの通りです。	R8.10.27
427	【T-S-114～115】 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ配筋図で、建物外周は、土間ｺﾝｸﾘｰﾄが下がらないように「-D10@450の差筋を行う。と記載がありますが、土間ｺﾝｸﾘｰﾄは本体と絶縁し、絶縁材としてｴﾗｽﾀｲﾄt=20を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。 差し筋有で、防腐処理として下さい。	R8.10.27
428	【T-S-114】 文教施設･体育館と渡り廊下の取合部にも上記同様の絶縁材を見込む(差し筋は無し)と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。 差し筋有で、防腐処理として下さい。	R8.10.27
429	【T-C-01】 断面図の梁型には耐火被覆吹付t=30の図示、断面詳細図には耐火ｼｰﾄの図示があります。下記内容を御指示下さい。 □耐火被覆吹付の仕様(認定番号) □耐火ｼｰﾄの仕様及び納まり	梁は耐火被覆吹付t=25 柱は、隠ぺい部は耐火被覆吹付t=25 　　下部化粧部は、下記による ・FP060CN-0598 ・耐火時間：1時間耐火 ・部位・形状：柱（単体）／角形鋼管（□）および丸形鋼管（○） ・主材膜厚：1.7 ㎜ ・適用鋼材サイズ：□300×300×9 ～ □1000×1000×40、 φ382×9 ～ φ1016×40（幅厚比制限あり）	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
430	【T-C-01】 断面詳細図の体育館側の屋根にC-75×45×15×2.3+ﾌｯ素樹脂鋼板平葺き+ｺﾝﾊﾟﾈt12の図示がありますが、施工範囲及び納まりを御指示下さい。	幅は、渡り廊下の幅とし、EXP.Jまでの軒天上部の内屋根としてお見込み下さい。	R8.10.27
431	【金抜設計書P127･P189、M-A-02】 建設発生土の搬出距離が下記の様に相違しています。 建築工事特記仕様書(1)を正と考えて宜しいでしょうか。 □金抜設計書P127：2.0km以下 □金抜設計書P189：2.5km以下 □建築工事特記仕様書(1)：(株)葵建設60.0km	お見込みの通りです。	R8.10.27
432	【金抜設計書P127･189、M-A-02】 埋戻し及び盛土の種別が下記の様に相違しています。 B種を正と考えて宜しいでしょうか。 □金抜設計書P127･189：B種 □建築工事特記仕様書(1)：C種(他現場の建設発生土の良質土)	お見込みの通りです。	R8.10.27
433	上記質疑でC種が正の場合、他現場の建設発生土の土量及び発生場所(運搬距離)を御指示下さい。また、C種で埋戻した場合の不足分はB種と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
434	【金抜設計書P128、T-A-31～34、T-A-22】 金抜設計書の床下防湿層敷きで､ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ厚0.15二重張と記載がありますが、 図面にて二重張の記載がありません。金抜設計書の二重張を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
435	【金抜設計書P131～132、T-S-21、T-A-28】 金抜設計書に下記の計上がありませんが、必要と考えて宜しいでしょうか。 □人通孔箱抜型枠 □通気管 □水抜き穴	床下換気口・連通管・人通孔箱抜型枠は通常内訳書には計上しません。	R8.10.27
436	【金抜設計書P178】 内外装 天井ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 厚さ30打込み187m2の記載がありますが、 ﾋﾟｯﾄ天井の断熱材打込と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
437	【金抜設計書P178】 上記質疑で正の場合､断熱材打込の種別は2種bで計上すると考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
438	【金抜設計書P133、T-S-43】 本体鉄骨　SS400 H-600×200×11×1の記載がありますが、 鉄骨部材ﾘｽﾄよりSS400 H-600×200×11×17(SB60)と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
439	【金抜設計書P134、T-S-40､44】 本体鉄骨　SN490B H-350×350×12×19が12.5t計上されていますが、 TC1のa3以外に計上する箇所があれば御指示下さい。	a3に計上しています	R8.10.27
440	【金抜設計書P134】 本体鉄骨　下記部材の設置個所が不明です。御指示下さい。 □STKR400 □-100×100×2.3(開口補強a以外で) □STKR400 □-150×150×4.5	□-100×100×2.3：T-A-80 ①軒先 軒先第一母屋 □-150×150×4.5：T-A-61 上部AW受け 以上計上しています。	R8.10.27
441	【金抜設計書P134、T-S-24､41】 本体鉄骨　SN490B H-588×300×12×20の数量212tには、 2階柱3階床梁伏図 X3通り Y4-2680～Y6+2680間のG588が含まれていますか。 別質疑にて､G588をTG2に読み替える質疑を提出中です。	含まれております。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
442	【金抜設計書P134、T-S-26、T-A-83】 本体鉄骨　下記部材の数量には母屋を含まれていますか。 別質疑にて、母屋のｻｲｽﾞの相違について質疑中です。 □STKR400 □100×100×2.3　　0.5t □SSC400　C-100×50×20×3.2　18.9t	301の回答による	R8.10.27
443	【金抜設計書P139～140、T-S-42、T-S-46】 柱底均しﾓﾙﾀﾙは金抜設計書と図面でｻｲｽﾞ・箇所数が相違しています。 下記の様に読み替えて宜しいでしょうか。 □200×400 t=50 26か所　→ 200×200 t=50 25か所(KP15W及びSP15W) □350×350 t=30　2か所　→ 350×350 t=50　2か所(SP30W) □200×200 t=50　1か所　→ 150×198 t=50　2か所(SP14MA)	□200×400 t=50 26か所 → 200×200 t=50 25か所(KP15W及びSP15W)と読み替えてください。 □350×350 t=30　2か所 → 350×350 t=50　2か所(SP30W)と読み替えてください。 □200×200 t=50　1か所 → 150×198 t=50　2か所(SP14MA)と読み替えてください。	R8.10.27
444	【金抜設計書P145、T-S-53】 屋外設備架台鉄骨 柱底均しﾓﾙﾀﾙ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込の箇所数が、鉄骨架台伏図と相違しています。下記の様に読み替えて宜しいでしょうか。 □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込　208本　→　180本 □柱底均しﾓﾙﾀﾙ　52か所　→　45か所	お見込みの通りです。	R8.10.27
445	【金抜設計書P147、T-S-23】 鉄骨梁に耐火被覆を適用する場合、鉄骨梁貫通部に薄型膨張性耐火被覆材(ｽﾘｰﾌﾞたすけ)を見込むと考えて宜しいでしょうか。	体育館は柱のみ耐火被覆が必要です。梁は必要ありません。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
446	【金抜設計書P147、T-A-62】 鉄骨工事 耐火被覆に外部 外壁 貫通部ﾛｯｸｳｰﾙ充填t=20～322m2の計上がありますが、計上範囲は部分詳細図(1)113詳細の貫通部(W=120程度)のみの数量でしょうか。 他に含んでいる範囲がありましたら御指示下さい。(322.0m2/0.12≒2684.0m)	お見込みの通りです。	R8.10.27
447	【金抜設計書P147、T-A-31他】 鉄骨工事 耐火被覆に内部 柱型耐火ｼｰﾄ 耐火1H～2132m2の計上がありますが範囲は1～3階柱すべて(見隠れ、見隠れ)を計上と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
448	【金抜設計書P147、T-A-31･63他】 鉄骨工事-耐火被覆 内部で下記計上がありますが施工範囲が不明です。数量計上範囲をご教示下さい。 □壁 ﾛｯｸｳｰﾙ充填 軽量鉄骨壁下地内～1172.0m2 □梁型耐火ｼｰﾄ 耐火1H～52.8m2	→壁 ﾛｯｸｳｰﾙ充填 軽量鉄骨壁下地内～1172.0m2:内部仕上表 内部仕上下地材料表 壁「※Gはｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填とする」範囲を計上しております。 梁型耐火ｼｰﾄ 耐火1H～52.8m2:耐火ｼｰﾄを耐火被覆と読み替えてください。 区画壁上部梁を計上しております。	R8.10.27
449	【金抜設計書P-147】 金抜設計書-鉄骨 耐火被覆で梁型 耐火ｼｰﾄ 耐火1Hの記載がありますが、参考ﾒｰｶｰ・認定番号を御指示下さい。	325の回答を参照してください。（防火区画上部の梁）	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
450	【金抜設計書P154、T-A-22･63】 木工事 胴縁 施工手間に810.0m2の計上がありますが施工範囲が確認できません。施工範囲をご教示お願いします。	壁詳細図 胴縁材を計上しております。	R8.10.27
451	【金抜設計書P154、T-A-22･65】 木工事 壁合板 施工手間に6.1m2の計上がありますが施工範囲は部分詳細図(4)の413～415詳細の下地合板を計上でしょうか。ご教示お願いします。	お見込みの通りです。	R8.10.27
452	【金抜設計書P157、T-A-91】 屋根及びとい工事に埋設管 SGP白ｶﾞｽ管 φ125～45.9mの計上がありますが計上範囲はY1-、Y9通の建物～犬走先端まで各系統毎の数量計上でしょうか。ご教示お願いします。	お見込みの通りです。1階雨水排水計画図に記載の点線表記(SPG125φ側溝へ)の範囲で、X1通側も計上しています。また、1系統に複数の点線表記がある部分は、質疑回答2回目No.45より1系統あたり1本で見込んでおります。	R8.10.27
453	【金抜設計書P161、T-A-49他】 金属工事に天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ･･･18か所の計上がありますが、天井伏図では9ヶ所です。18ヶ所を9か所に読替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
454	【金抜設計書P160･161、T-A-49他、T-A-35】 金属工事に下記計上がありますが施工範囲が不明です。数量計上個所等をご教示下さい。 □軽量鉄骨下がり壁下地 19形(屋内)H=300～500程度～3.0m □軒天井軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5未満～11.9m2 □階段滑り止め埋込工法 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ～34.2m □下り壁見切縁 ｱﾙﾐ製～18.4m □ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ押出型材～10.0m	→□軽量鉄骨下がり壁下地 19形(屋内)H=300～500程度～3.0m →1F廊下垂壁部を計上しております。 □軒天井軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5未満～11.9m2 →1F体育館出入口部 天井伏図 B凡例を計上しております。 □階段滑り止め埋込工法 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ～34.2m →点検通路 階段部を計上しております。 □下り壁見切縁 ｱﾙﾐ製～18.4m →1F廊下壁段差部を計上しております。 □ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ押出型材～10.0m →1F事務室で計上しております。	R8.10.27
455	【金抜設計書P163、T-A-49他】 左官工事に「天井 防水形複層塗材Eｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸～1040m2」の計上がありますが天井伏図で施工範囲が見当たりません。天井を壁に読替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
456	【金抜設計書P163、T-A-49他】 左官工事に「建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具～534m」の計上がありますがALC部分も計上されているのでしょうか。ご教示お願いします。	お見込みの通りです。	R8.10.27
457	【金抜設計書P163、T-A-22】 左官工事に「床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 厚張物下地～2148m2」の計上がありますが施工範囲が見当りません。計上範囲をご教示お願いします。	フローリング部を計上しております。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
458	【金抜設計書P174･175、T-A-31･49他】 塗装工事に下記計上がありますが施工範囲が不明です。数量計上個所等をご教示下さい。 □EP-G塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)～109m2 □SOP塗り 亜鉛ﾒｯｷ鋼板～91.6m2 □EP-G塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)～15.6m2 □鉄骨面 EP-G塗り 工程A種 錆止別途～1525m2 □SOP塗り(糸幅300m以下) 鉄鋼面 工程B種)～892m □SOP塗り 鉄鋼面 工程A種～9230m2 □天井 木目調特殊塗料 ｹｲｶﾙ板～14.7m2	□EP-G塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)～109m2 2FL X3-5/Y2-8屋外機械置場の見上天井部分になります。断面詳細図(4)に記載の「FK t=8+EP-G」が指す部分。 □SOP塗り 亜鉛ﾒｯｷ鋼板～91.6m2 2F軒天ｽﾘｯﾄ部のﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ複合板、照明取付金物(鉄部見え掛かり)へのSOP塗装(T-A-31.T-A-68<508>右上※印文言より) □EP-G塗り ボード面 工程B種(見上)～15.6m2 1F廊下で計上しております。 □鉄骨面 EP-G塗り 工程A種 錆止別途～1525m2 天井伏図より計上しております。 □SOP塗り(糸幅300m以下) 鉄鋼面 工程B種)～892m キャットウォーク・額縁の塗装を計上しております。 □SOP塗り 鉄鋼面 工程A種～9230m2 手摺・サッシュ方立・天井デッキ面・鉄骨階段・鉄骨梁を計上しております。 □天井 木目調特殊塗料 ケイカル板～14.7m2 天井伏図より計上しております。	R8.10.27
459	【金抜設計書P175、T-A-33】 塗装工事に「柱型 ﾌｯ素塗装 耐火ｼｰﾄ面～2132m2」の計上がありますが、断面詳細図(1)等に記載の柱:耐火ｼｰﾄ+塗装仕上の塗装を計上でしょうか。ご教示お願いします。	お見込みの通りです。 （耐火被覆の仕様は、内部見掛り：シート、内部隠ぺい部：被覆、外部露出柱：塗装になります）	R8.10.27
460	【金抜設計書P177、T-A-49】 内外装工事で天井 ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張り ﾎﾞｰﾄﾞ面～86.2㎡の計上がありますが、天井伏図の計測で50㎡程度となります。他に天井 ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張りの施工個所ががありましたら施工個所をご教示お願いします。	1F体育館で計上しております。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
461	【金抜設計書P178、T-A-28】 内外装工事に天井 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 厚さ30 打込み～187.0m2の計上がありますが､ﾋﾟｯﾄ天井の施工数量でしょうか｡ご教示お願いします。	お見込みの通りです。	R8.10.27
462	【金抜設計書P147、T-A-31･63他】 内外装工事で下記計上がありますが施工範囲が不明です。数量計上範囲をご教示下さい。 □下がり壁 化粧吸音せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り 厚9.5･･･～4.4㎡ □天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) 厚9.5準不燃･･･～1.4㎡ □天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板はり ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)･･･～26.6㎡	□下がり壁 化粧吸音せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り 厚9.5･･･～4.4㎡ →1F会議室で計上しております。 □天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) 厚9.5準不燃･･･～1.4㎡ →1F SKで計上しております。 □天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板はり ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)･･･～26.6㎡ →天井伏図 B凡例を計上しております。	R8.10.27
463	【金抜設計書P180･181】 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事で面台ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板の下記計上があります。それぞれの計上個所をご教示頂けないでしょうか。計上以外の面台甲板の施工個所は無いものと考えて宜しいでしょうか。 □面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=150 ｽﾃﾝﾚｽ･･･～1.2m □面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=200 ｽﾃﾝﾚｽ･･･～9.6m □面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=150 ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ･･･～4.6m □面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=200 ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ･･･～5.4m □面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=250 ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ･･･～2.4m □面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=300 ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ･･･～1.6m □SK面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=150 人造代理石･･･～0.7m	□面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=150 ｽﾃﾝﾚｽ･･･～1.2m →1F HWC1.2 □面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=200 ｽﾃﾝﾚｽ･･･～9.6m →1F MWC.WWC □面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=150 ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ･･･～4.6m →1F HWC1.2.SK □面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=200 ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ･･･～5.4m →1F MWC □面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=250 ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ･･･～2.4m →1F MWC □面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=300 ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ･･･～1.6m →1F HWC1.2 □SK面台 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W=150 人造代理石･･･～0.7m →1F SK 以上計上しています。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
464	【金抜設計書P182、T-A-68】 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事でｾｯﾃｨﾝｸﾞｹﾞｰｼﾞ ﾊﾟﾗﾚﾂｺﾞｰﾙ･21用～2対、ｼｮｯﾄｸﾛｯｸ～2か所の計上がありますがﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ台は別途工事で宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
465	【金抜設計書P153、P334、P181、P183、P335】 切抜書で下記項目は建築工事と機械設備工事の重複計上ではないでしょうか。それぞれの工事区分を御指示下さい。 □ 汚垂ﾀｲﾙ 建築 ﾀｲﾙ工事：床 汚垂ﾀｲﾙ 光触媒処理陶板 t=12.5～5.4m 機械 衛生器具：ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗﾌﾛｱPU薄型～6組 □ 洗面ｶｳﾝﾀｰ 建築 ﾕﾆｯﾄ工事：洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ～1+1=2ヶ所 機械 衛生器具：ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MKWEC2680DPA13CL～2組 □ ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ 建築 ﾕﾆｯﾄ工事：ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ 0808型～2ヶ所･0812型～2ヶ所 機械 衛生器具：ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ JSV0812ULW5CK～4ヶ所	設備工事とし、建築工事から削除してください。	R8.10.27
466	【金抜設計書P194、T-S-54】 設備架台鉄骨にSS400 H-150×150×7×10の記載がありますが、 鉄骨部材ﾘｽﾄではH-200×200×8×12と相違しています。 H-200×200×8×12を正と考えて宜しいでしょうか。	H-150ｘ150ｘ7ｘ10が正です	R8.10.27
467	【金抜設計書P194、T-S-54】 設備架台鉄骨の柱底均しﾓﾙﾀﾙの記載がありません。 200×400 t=50が必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
468	【金抜設計書P200、M-A-02】 建設発生土の搬出距離が下記の様に相違しています。 建築工事特記仕様書(1)を正と考えて宜しいでしょうか。 □金抜設計書P127：2.0km以下 □建築工事特記仕様書(1)：(株)葵建設60.0km	お見込みの通りです。	R8.10.27
469	【金抜設計書P200、M-A-02】 埋戻し及び盛土の種別が下記の様に相違しています。 B種を正と考えて宜しいでしょうか。 □金抜設計書P200：B種 □建築工事特記仕様書(1)：C種(他現場の建設発生土の良質土)	お見込みの通りです。	R8.10.27
470	【-】 上記質疑でC種が正の場合、他現場の建設発生土の土量及び発生場所(運搬距離)を御指示下さい。また、C種で埋戻した場合の不足分はB種と考えて宜しいでしょうか。	B種が正です。	R8.10.27
471	【金抜設計書P203】 金抜設計書に土間ｺﾝｸﾘｰﾄの項目がありませんが、1階床梁伏図より必要と考えて宜しいでしょうか。	渡り廊下断面詳細(T-C-01)より渡り廊下-土間ｺﾝは基礎ｺﾝｸﾘｰﾄに含んでおります。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
472	【金抜設計書P214､T-C-01】 切抜書で金属に下記EXP.Jｶﾊﾞｰの計上がありますが計上個所が不明です。計上個所をご教示お願いします。 □床～床 EXJ.ｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ 平型 W=425･･･～6.1m □壁～壁 EXJ.ｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ 平型 W=110･･･～16.6m □天井～天井 EXJ.ｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ 平型 W=6.1･･･～6.1m	文教施設のｽﾛｰﾌﾟ詳細図及び屋外階段詳細図(1)に記載の範囲になります。屋外階段(2)(3)にも同様のExp.Jｶﾊﾞｰを見込んでおります。	R8.10.27
473	【T-E-01・T-E-08】 発電機について、特記仕様書には燃料が軽油と記載がありますが、図面は重油となっております。燃料小出し槽が1950Lで軽油の場合、指定数量の1000Lを超える状況となるため、重油にて見積を進めて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
474	【T-E-04・T-E-08】 屋外仕様について、キュービクルは一般仕様、発電機は耐塩塗装にて見積を進めてよろしいでしょうか。 また、塗装色についてもキュービクルは指定色、発電機は図面記載の「5Y7/1半ツヤ」にて見積を進めて、宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
475	【T-E-15～T-E-18】 電灯盤図・動力盤図について、電灯盤図にはSPDの記載がございますが、動力盤図には記載がございません。動力盤図も同様に、SPDを取り付けると考えて見積を進めて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
476	【T-E-17】 特記事項に、「盤塗装の指定なき場合は、メーカー標準色とする」と記載がありますが、特記仕様書に盤類ｷｬﾋﾞﾈｯﾄの塗装は指定色塗装仕上げと記載があるため、盤は全て指定色塗装にて見積計上いたしますがよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
477	【T-E-17・T-E-20】 手元開閉器盤について、盤図にはELCB2P/50AFと記載がありますが、配置図及び数量表にはELCB2P/30AFと記載があります。盤図を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27
478	【T-E-24・T-E-26】 照明器具姿図について、照明コントローラー専用調光ボックスの参考型番が「NQ28841K」となっておりますが「NQL69101」の誤りとの認識でよろしいでしょうか。また数量について、数量表は「調光ボックス信号ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ4回路」x1台となっておりますが、平面図を正として「調光ボックス」x2台、「信号ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ」x８台にて見積を進めますが宜しいでしょうか。	照明コントローラー専用調光ボックス「NQ28841K」×1(4シーン対応)「調光ボックス信号ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ4回路」×2「信号ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ」x8(内容詳細別紙添付)としてください。	R8.10.27
479	【T-E-25】 LEDテープライトの姿図について、TLSD9944と記載がありますが、配置図及び切り抜きに記載のあるTLSD9644のことでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
480	【金抜設計書 P267、P271】 外灯機器の送料について、各分割敷地ごとに割り振る考えで見積を進めますが宜しいでしょうか。 頂いた数量表では「テープライト送料」、分割敷地Ｂに「屋外灯、スポットライト送料」、「テープライト送料」、分割敷地Ｂに「屋外灯、スポットライト送料」、分割敷地Ｃには送料は無しとなっております。	お見込みの通りです。	R8.10.27
481	《教育施設・体育館共通》 敷地の開発・造成工事等は本工事着手時までに完了しているものと考えて宜しいでしょうか。未完了である場合、完了予定工程や本工事への影響等についてご教示願います。	建物周りの造成工事は終わっていますが、（側溝、縁石）等は、終わっていません。土間との関連工事を検討する必要があります。	R8.10.27
482	【質疑回答No.4、M-A-22・37・68】 質疑回答 No4 で断面詳細図(7)の配布を頂きましたが、風除室の天井仕上が下記の様に相違しています。外部仕上表・内部仕上表、天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 □断面詳細図(7)：天井 C-2+ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 □外部仕上表・内部仕上表(風除室(1)、(2)、(3)：直天 SOP □1 階天井伏図：凡例 G ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ表し・梁表し又は素地の上 SOP	断面詳細図(7)が正しいです。	R8.10.27
483	【質疑回答No.4、M-A-22・37・68】 上記質疑で断面詳細図(7)が正の場合は、風除室天井上部二重天井(2F-1350 ﾗｲﾝ)の範囲が不明です。二重天井の範囲を御指示下さい。	高さは、断面図を参照して頂き、横幅は1850としてください。	R8.10.27

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
484	【質疑回答№10、M-A-31 他】 質疑回答 No10 で乾式保護材の施工個所(赤囲)を御指示頂きましたが、外壁側防水立上部･機械基礎部に(赤囲)の記載がありません。外壁側防水立上部･機械基礎部にも保護板が必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。	R8.10.27